































































1.11 Нажмите кнопку...



 
На индикаторе высветится:

b 24 00

Режим установки скорости передачи данных интерфейса:

Возможные параметры (b 1200 - b 2400 - b 4800 - b 9600).

Установите необходимое значение скорости передачи данных кнопками...



1.12 Нажмите кнопку...



На индикаторе высветится:

0.0

Установка параметров завершена.

1.13 Нажмите кнопку...



На индикаторе высветится:

CAL SP

1.14 Нажмите кнопку ...



На индикаторе высветится:

CAL 00

**Внимание! Грузоприемная платформа должна быть пустой.**

1.15 Нажмите кнопку...



На индикаторе высветится:

- - - - -

Это означает, что нулевая калибровка завершена. Через несколько секунд на индикаторе появится значение максимального предела взвешивания данными весами.

1.16 Установите с помощью кнопок...



величину эталонного груза, которым будет производиться калибровка весов и поместите этот груз на грузоприёмную платформу.

1.17 Нажмите кнопку...



На индикаторе высветится величина установленного на весы эталонного груза.

1.18 Снимите эталонный груз с грузоприёмной платформы.

На индикаторе высветятся нули.

0.0