

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ СЕРИЙ DX И DX-WP

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

DX-120, DX-200, DX-300, DX-1200, DX-2000, DX-3000

DX-120WP, DX-200WP, DX-300WP,
DX-1200WP, DX-2000WP, DX-3000WP



AND
Эй энд Ди, Япония

СОДЕРЖАНИЕ

Основная операция

1. Введение.....	4
1-1 О данном руководстве	4
1-2 Характеристика весов	4
1-3 Соответствие нормам	5
2. Распаковка весов.....	6
2-1 Комплектность поставки	6
2-2 Распаковка	6
2-3 Установка весов.....	8
3. Меры предосторожности	9
3-1 Перед эксплуатацией	9
3-2 В процессе работы	10
3-3 После завершения работы	11
3-4 Источник питания	11
3-5 Символы дисплея и работа с клавиатурой	11
4. Единицы измерения.....	13
4-1 Единицы измерения	13
4-2 Запоминание единиц измерения	15
5. Взвешивание.....	16
5-1 Основная операция (Режим взвешивания в граммах).....	16
5-2 Режим счета предметов (PCS)	17
5-3 Режим вычисления процентов (%).....	19
5-4 Режим статистических расчетов	20
5-5 Режим статистических расчетов (Пример использования).....	25
6. Настройка отклика	27
7. Калибровка.....	28
7-1 Режим калибровки	28
7-2 Калибровка с использованием внутренней гири	29
7-3 Корректировка значения массы внутренней гири	30
7-4 Калибровочный тест с использованием внешней гири.....	31

Функции

8. Переключатель функций и инициализация	33
8-1 Разрешение или запрет	33
8-2 Инициализация весов	34
9. Таблица функций	35
9-1 Структура и порядок таблицы функций	35
9-2 Дисплей и клавиатура	35
9-3 Детали таблицы функций	36
9-4 Описание класса “Внешние условия. Дисплей”	39
9-5 Описание параметра “Режим ввода данных”	41

9-6 Описание параметра “Формат данных”	42
9-7 Примеры форматов данных	44
9-8 Описание параметра “Функция приложений”	45
9-9 Функция календаря и часов	46
9-10 Функция компаратора	48
10. Идентификационный номер (ID) и отчет в формате GLP.....	50
10-1 Установка ID номера	50
10-2 Отчет в формате GLP.....	51
11. Поддонный крюк.....	53
12. Программируемые единицы измерения	54
Серийный интерфейс RS-232C	
13. Серийный интерфейс RS-232C	55
14. Подключение к периферийному оборудованию	56
14-1 Подключение к принтеру AD-8121B	56
14-2 Подключение к компьютеру	57
14-3 Использование программного обеспечения WinCT.....	57
15. Команды	59
15-1 Перечень команд	59
15-2 Код подтверждения и коды ошибок	60
15-3 Установки, имеющие отношение к RS-232C	61
Обслуживание, гарантия, хранение, утилизация	
16. Обслуживание	62
17. Ссылка на методику поверки.....	62
18. Гарантийный и текущий ремонт	63
18-1 Гарантийный ремонт	63
18-2 Текущий ремонт	63
19. Хранение и утилизация	63
20. Поиск ошибок	63
20-1 Проверка работы весов и внешних условий	63
20-2 Коды ошибок	65
20-3 Обращение по поводу ремонта	66
21. Опции	67
22. Основные технические характеристики	70
23. Спецификация производителя.....	71
24. Габаритные размеры.....	72
25. Термины	74

1. Введение

В этом руководстве описываются принципы работы весов серии DX и DX-WP, даются рекомендации по улучшению результатов их работы.

Внимательно прочтите это руководство и имейте его под рукой для последующих обращений.

Сохраняйте инструкцию для последующего применения.

Сохраняйте упаковку для ее дальнейшего использования при доставке весов в органы сертификации для регулярной ежегодной поверки.

1-1 О данном руководстве

Данное руководство состоит из следующих 5 частей:

Основная операция.....	Правила работы с весами, устройство весов, основные процедуры взвешивания.
Настройка на внешние условия.....	Регулировка отклика, калибровка.
Функции.....	Различные функции весов.
RS-232C – серийный интерфейс.....	Интерфейс, используемый для передачи данных и управления весами.
Обслуживание.....	Правила ухода за весами, коды сообщений об ошибках, поиск ошибок, спецификация и опции.

1-2 Характеристика весов

- Компактные универсальные весы с широким диапазоном применения.
- Конструкция корпуса DX обеспечивает надежную защиту от влаги и пыли.
- Конструкция корпуса DX-WP обеспечивает надежную защиту от пыли и водяных струй (класс защиты IP65). Весы могут использоваться для взвешивания порошков и жидкостей. Водонепроницаемый кабель RS-232C (AX-KO2737-500) доступен в качестве опции.
- Время стабилизации – 1 сек. Если установлена скорость отклика – **FAST**, время стабилизации равно одной секунде, после чего можно считывать результат взвешивания, выведенный на дисплей.
- Большой выбор единиц измерения.
- Стандартный серийный интерфейс RS-232C для связи с компьютером и вывода отчетов в формате GLP (т.е. в соответствии с международными нормами организации работ в лаборатории).
- Режим статистических вычислений позволяет рассчитать и вывести на дисплей или распечатать суммарный вес, максимальное и минимальное значения, диапазон измерений (максимум – минимум), среднее значение, стандартное отклонение и коэффициент вариации.
- Индикаторы компаратора выводят на дисплей результаты сравнения.
- Функция фиксирования показаний дисплея (HOLD) используется при взвешивании движущихся объектов (например, животных).
- Противосквозняковый бокс входит в стандартный комплект серии DX, DX-WP для обеспечения высокоточного взвешивания.
- Поддонный крюк для взвешивания магнитных материалов.
- В качестве опций доступны: USB интерфейс (FXi-02), Ethernet интерфейс (FxI-08) и встроенная батарея (FxI-09). При использовании одной из указанных опций в модели DX-WP, класс защиты не будет соответствовать IP65.

1-3 Соответствие нормам

Соответствие нормам FCC

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиочастоты. Результаты испытания данного оборудования показали его соответствие требованиям к вычислительным устройствам Класса А, относящимся к Подразделу J Части 15 норм FCC. Эти нормы служат для обеспечения защиты от помех при коммерческом использовании оборудования. Если данный прибор работает в жилой зоне, он может вызывать радиопомехи, защиту от которых пользователь, при необходимости, должен обеспечивать за свой счет.
(FCC- Федеральная комиссия по коммуникациям США.)

Соответствие нормам EMC



Данный прибор обеспечивает подавление радиопомех в соответствии с нормами действующих директив ЕС:

89/336/EEC EN61326 Директива EMC

73/23/EEC EN60950 Безопасность IT оборудования

Замечание

Знак CE – это официальная маркировка ЕС.

Имейте в виду, что любое электронное оборудование, проданное или используемое за пределами ЕС, должно соответствовать местному законодательству.

2. Распаковка весов

2-1 Комплектность поставки


Наименование	Количество	Примечание
Весы электронные лабораторные DX, DX-WP	1 шт.	
Адаптер сетевого питания	1 шт.	
Ветрозащитный кожух	1 шт.	
Руководство по эксплуатации	1 экз.	

2-2 Распаковка

- Весы является высокоточным инструментом. Распаковывайте их аккуратно. Сохраните упаковочный материал на случай возможной транспортировки.
- Комплектность весов зависит от модели. Смотрите иллюстрации ниже, чтобы убедиться, что в поставку входят все необходимые компоненты.


Как собрать противошокозащитный бокс

Соберите противошокозащитный бокс, следуя приведенной ниже процедуре.

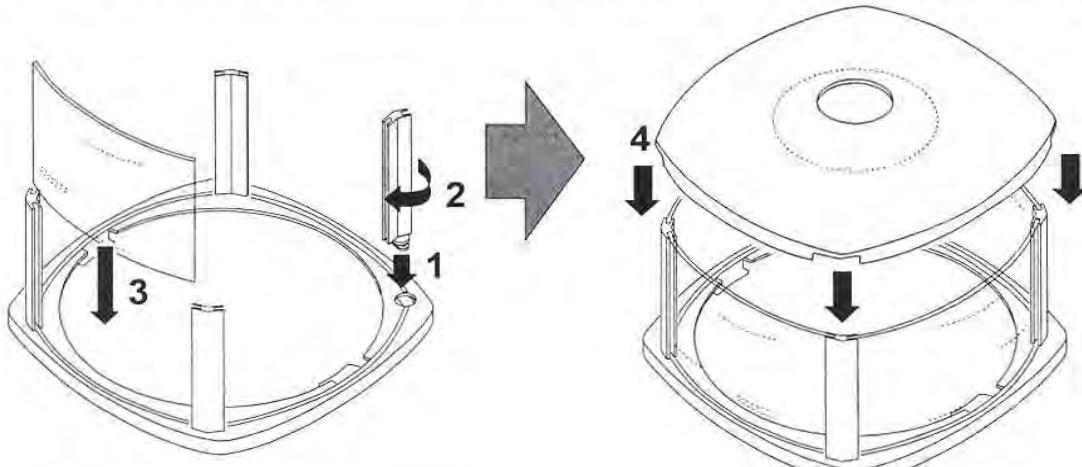


Противошокозащитный бокс поставляется со всеми моделями DX, DX-WP

Серии DX

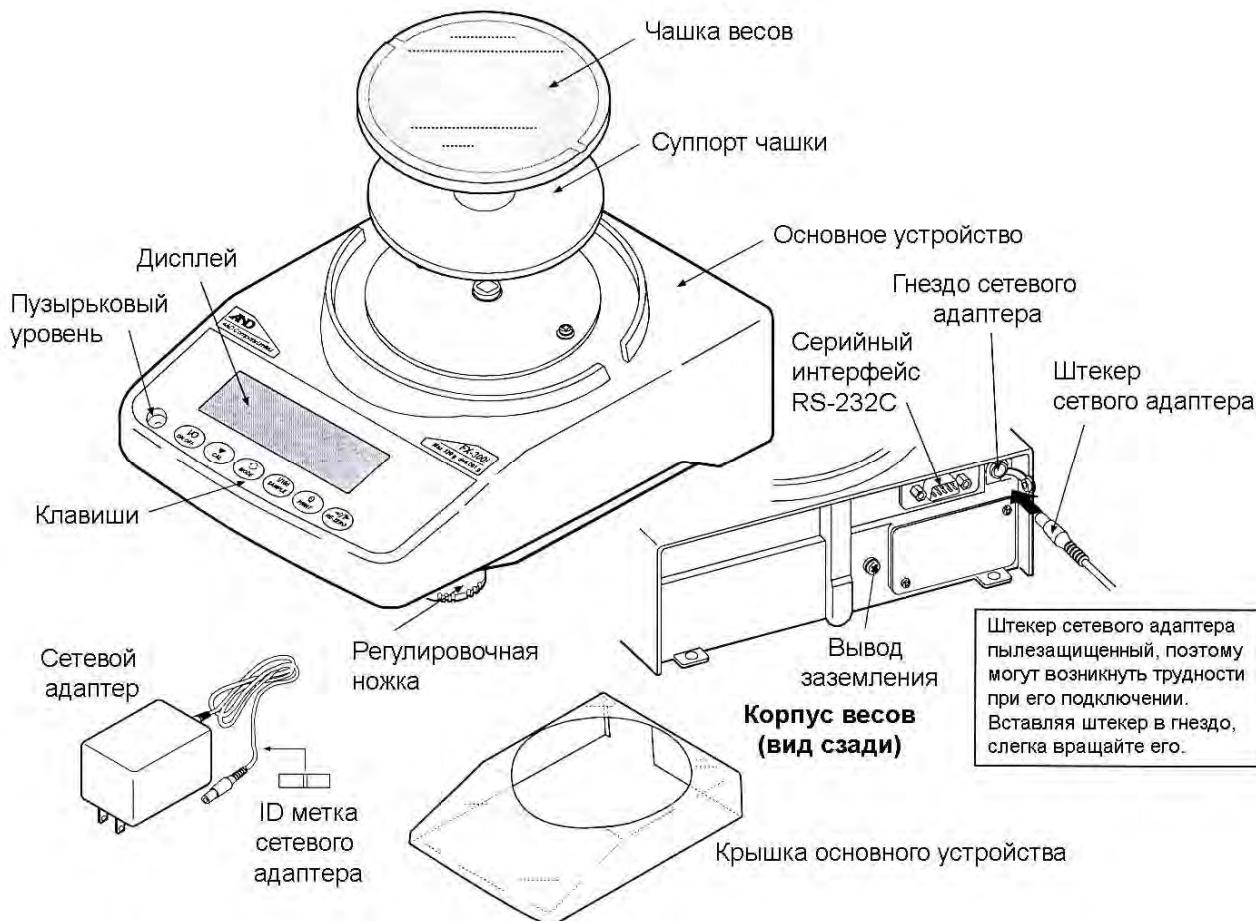

Замечание: Убедитесь, что сетевой адаптер соответствует параметрам Вашей сети.

Серия DX-WP

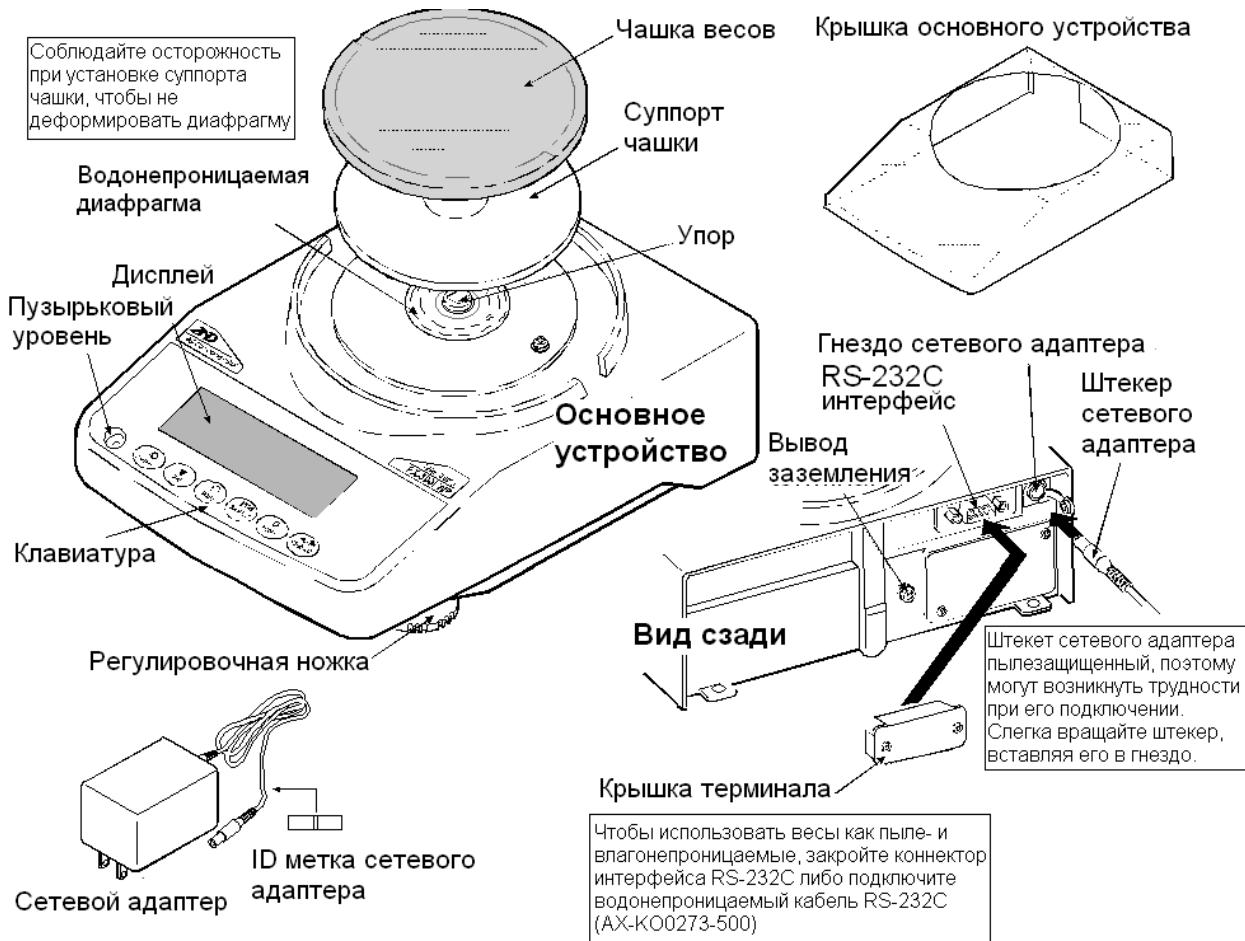

2-3 Установка весов

1. Разместите весы на прочном устойчивом столе. См. раздел “3. Меры предосторожности”.
2. Соберите суппорт чаши, чашку весов и противовоздушный бокс, как показано на рисунке на стр. 6.
3. Установите весы горизонтально, используя регулировочные ножки. Проверьте правильность установки с помощью пузырькового индикатора уровня.
4. Проверьте, соответствует ли тип адаптера типу вашей электрической розетки и напряжению в сети.
5. Подключите адаптер к весам. Прогрейте весы в течение, по крайней мере, 30 минут. Чашка весов должна быть пустой.

Замечание


Штекер сетевого адаптера пылезащищенный, поэтому подключение адаптера может быть затруднено. Для облегчения подключения слегка вращайте штекер, обновременно подталкивая его.

3. Меры предосторожности

Для достижения оптимальных показателей работы весов и получения точных результатов взвешивания необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

3-1 Перед эксплуатацией

- Установите весы в помещении с нормальной температурой и влажностью воздуха. Наилучшая рабочая температура – приблизительно 20°C, относительная влажность – 50%.
- Не устанавливайте весы под прямым солнечным светом, а также вблизи обогревателей и кондиционеров.
- Помещение для взвешивания должно быть свободно от пыли.
- Рядом с весами не должно быть оборудования, генерирующего магнитное поле.
- Стол для взвешивания должен быть прочным и устойчивым. Избегайте сквозняков. Наилучшим образом для установки весов подходят углы комнат, т.к. они меньше подвержены вибрации.
- Отрегулируйте уровень весов с помощью регулировочных ножек и проверьте регулировку с помощью пузырькового индикатора уровня.
- При установке адаптера необходимо обеспечить стабильное электропитание.
- Подключите сетевой адаптер и прогрейте весы в течение минимум 30 минут.
- Откалибруйте весы перед началом работы или после перемещения в другое место.
- Класс защиты IP65 означает: «Защищено от проникновения пыли и воздействия водяных струй». Однако если будет использована сильная водяная струя, или весы будут погружены в воду, это может вызвать повреждение весов.
- Используя весы DX-WP в условиях, где необходимо обеспечить их защиту от пыли и влаги, убедитесь, что штекер адаптера плотно вставлен в соответствующий разъем, а коннектор интерфейса RS-232C закрыт с помощью крышки терминала либо подключен водонепроницаемый кабель RS-232C (AX-KO2737-500).
- Если коннектор интерфейса в весах DX-WP не закрыт крышкой терминала, или же используется стандартный кабель RS-232C, то в этом случае весы не соответствуют классу защиты IP65.

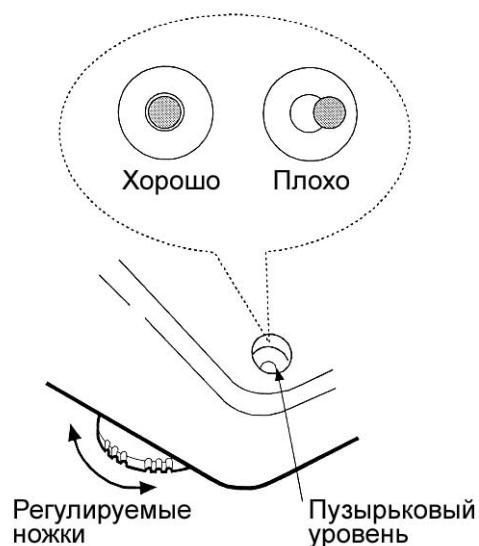


Предупреждение


Не устанавливайте весы в местах возможного присутствия воспламеняющихся или коррозийных газов.

3-2 В процессе работы

- Корпус весов серии DX-WP имеет высокий уровень герметичности, что обеспечивается его особой конструкцией. Даже небольшое изменение атмосферного давления в месте установки весов, вызванное, например, отрыванием или закрыванием дверей, может повлиять на стабильность результатов взвешивания. Прежде чем приступить к взвешиванию, дождитесь стабилизации давления.
- Если на водонепроницаемой диафрагме или упоре чашки имеются остатки порошка или жидкости, это может вызвать ошибку измерения. Очистите их перед началом взвешивания.
- Деформация водонепроницаемой диафрагмы, вызванная перегрузкой, может привести к ошибке измерения. Снимите груз с чашки и подождите, пока водонепроницаемая диафрагма восстановит свою первоначальную форму. Затем продолжите взвешивание.
- Снимите статическое электричество с материала, который необходимо взвесить (далее – образец). Наличие статического электричества влияет на результат взвешивания. Заземлите весы и выполните следующие действия:
 - Снимите статический заряд с помощью устройства AD-1683 DC (опция).
 - Старайтесь поддерживать влажность на уровне 45%.
 - Используйте металлический экранирующий корпус.
 - Протрите заряженный пластиковый образец влажной тканью.

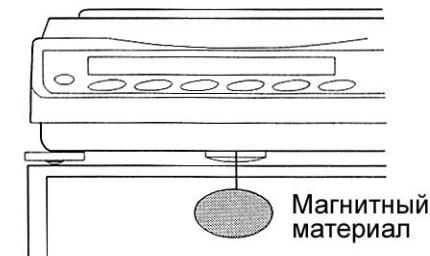

- Одним из компонентов механизма весов является сильный магнит, поэтому при взвешивании магнитных материалов, например, железа, соблюдайте осторожность. В случае возникновения проблем, используйте поддонный крюк, чтобы предотвратить влияние магнита на взвешиваемый материал.
- Устраните разницу температур между взвешиваемым образцом и окружающим воздухом. При взвешивании предмета, который холоднее или теплее окружающего воздуха, вокруг него возникают потоки воздуха, которые могут вызвать погрешность в определении массы.
- Производите каждое взвешивание аккуратно и быстро, чтобы избежать ошибок, вызванных испарением или впитыванием влаги образцом.
- Не бросайте предметы на чашку весов; не кладите на весы предметы, масса которых превышает НПВ весов; помещайте образцы в центр чашки.
- Нажимайте клавиши только пальцами, не используйте для этой цели острые предметы (карандаши, ручки).

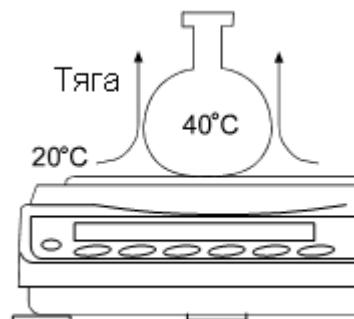

- Перед каждым взвешиванием нажимайте клавишу **RE-ZERO** чтобы предупредить возникновение ошибок.
- Периодически калибруйте весы, чтобы избежать возможных ошибок.
- Если при взвешивании требуется повышенная точность, учитывайте эффект «плавучести» воздуха.
- Не допускайте запыления весов или попадания посторонних предметов внутрь весов.
- Компоненты весов обработаны антистатиком, однако в процессе распаковки или в случае низкого уровня влажности воздуха они могут заряжаться статическим электричеством. Если результат взвешивания не стабилизируется, или возникает проблема повторяемости результатов, снимите противосквозняковый бокс и протрите прозрачные панели влажной тканью или воспользуйтесь устройством для снятия электростатического заряда AD-1683.

3-3 После завершения работы

- Избегайте механических ударов по весам.
- Не разбирайте весы. В случае необходимости ремонта обратитесь к дилеру A&D. Не используйте растворители для чистки весов. Протирайте весы неворсистой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством.
- Кромка чаши весов острыя. Будьте аккуратны при чистке весов.
- Не допускайте попадания пыли и жидкостей внутрь весов.

3-4 Источник питания

- Если подключен сетевой адаптер, и активен индикатор режима ожидания (см. “3-5. Символы дисплея и работа с клавиатурой”), весы находятся в режиме ожидания. Это нормальное состояние, и оно безопасно для весов. Для обеспечения точного взвешивания прогрейте весы перед началом работы в течение минимум 30 минут.

3-5 Символы дисплея и работа с клавиатурой

Работа с клавиатурой

Способы работы с клавиатурой влияют на функционирование весов.

Основные операции при работе с клавиатурой следующие:

- «Нажать и немедленно отпустить клавишу» или «Нажать клавишу»
⇒ нормальная работа клавиатуры во время измерения.
- «Нажать и удерживать клавишу».



Символы дисплея

- Номер статистических данных
(режим статистических расчетов)
- Вывод на дисплей результата взвешивания
в виде % от НПВ, режим взвешивания




Клавиши в режимах «нажать» или «нажать и удерживать» функционируют следующим образом:

Клавиша	«Нажать»	«Нажать и удерживать»
	Включает / выключает дисплей. При отключении дисплея на нем появляется индикатор ожидания. Взвешивание возможно только после включения дисплея. Эта клавиша доступна в любое время. Нажатие этой клавиши во время работы весов приводит к прерыванию операции и отключению дисплея.	
	В режиме взвешивания включает / выключает значение минимальной массы. В режиме счета предметов или вычисления процентов вводит в режим запоминания массы образца.	Вводит в режим таблицы функций. См. «9. Таблица функций».
	Включает единицы измерения массы, сохраненные в таблице функций. См. «4. Единицы измерения».	Вводит в режим настройки отклика.
	При выполнении установок отменяет операцию. В весах серии DX вводит в режим калибровки с помощью внутренней гири (калибровка одним касанием).	Вводит в режим калибровки.
	В зависимости от установок в таблице функций выводит результаты взвешивания на принтер или ПК через интерфейс RS-232C. При выполнении установок подтверждает операцию.	В соответствии с заводскими установками функция не выполняется. При внесении изменений в таблицу функций: выводит «Блок заголовка» и «Блок конца» для отчета в формате GLP.
	Устанавливает нулевое значение дисплея.	

4. Единицы измерения

4-1 Единицы измерения

В весах используются следующие единицы измерения и режимы взвешивания:

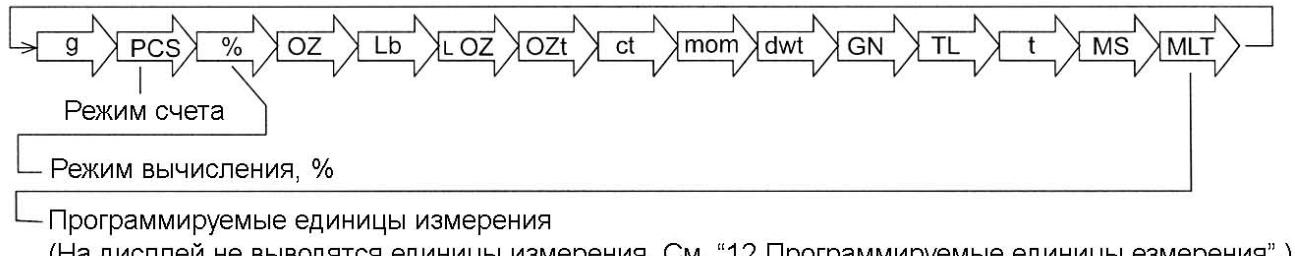

Единицы измерения и режимы взвешивания могут быть выбраны и сохранены в таблице функций, как это описано в параграфе «9. Таблица функций». Если режим взвешивания (или единица измерения) был отключен, этот режим (единица измерения) будет исключен из списка. Для выбора единицы измерения или режима взвешивания нажмите клавишу **MODE**.

Более подробная информация о единицах измерения приведена в нижеследующей таблице:

Наименование (ед.измерения, режим)	Сокращ.	Дисплей	Табл.функций (Режим запоминания)	Перевод в граммы
Грамм	g	g	g	1 г
Режим счета	pcs	pcs	pcs	—
Режим вычисл. %	%	%	%	—
Унция	oz	oz	oz	28.349523125 г
Фунт	lb	lb	lb	453.59237 г
Фунт/Унция	L_OZ	L_OZ	LO	1Lb=16 oz, 1 oz=28.349523125 г
Тройская унция	OZt	ozt	ozt	31.1034768 г
Метрический карат	ct	ct	ct	0.2 г
Мом	mom	mom	mom	3.75 г
Пеннивейт	dwt	dwt	dwt	1.55517384 г
Гран (Великобритания)	GN	GN	GN	0.06479891 г
Тайл (ГК общий, Сингапур)	TL	tl	tl	37.7994 г
Тайл (ГК ювелир.)				37.429 г
Тайл (Тайвань)				37.5 г
Тайл (Китай)				31.25 г
Тола (Индия)	tol	tol	tol	11.6638038 г
Мессгал	mes	mes	mes	4.6875 г
Программируемые единицы измерения	MLt	MLT	MLT	

В таблице ниже показаны значения НПВ и дискретности для каждой единицы измерения в зависимости от модели весов:

Единица измерения	НПВ			Дискретность
	DX-120 DX-120WP	DX-200 DX-200WP	DX-300 DX-300WP	
Грамм	122.000	220.000	320.000	0.001
Унция	4.30340	7.76025	11.28765	0.00005
Фунт	0.268965	0.485015	0.705480	0.000005
Фунт/Унция	0L 4.30oz	0L 7.76oz	0L 11.29oz	1L 0.01oz
Тройская унция	3.92240	7.07315	10.28825	0.00005
Метрический карат	610.000	1100.000	1600.000	0.005
Мом	32.2535	58.6665	85.3335	0.0005
Пеннивейт	78.621	141.776	206.220	0.001
Гран (Великобритания)	1882.74	3395.12	4938.34	0.02
Тайл (ГК общий, Сингапур)	3.22755	5.82020	8.46575	0.00005
Тайл (ГК ювелир.)	3.25950	5.87780	8.54950	0.00005
Тайл (Тайвань)	3.25330	5.86670	8.53330	0.00005
Тайл (Китай)	3.90400	7.04000	10.24000	0.00005
Тола (Индия)	10.4597	18.8618	27.4353	0.0001
Мессгал	26.0265	46.9335	68.2665	0.0005

Единица измерения	НПВ			Дискретность
	DX-1200 DX-1200WP	DX-2000 DX-2000WP	DX-3000 DX-3000WP	
Грамм	1220.00	2200.00	3200.00	0.01
Унция	43.0340	77.6025	112.8765	0.0005
Фунт	2.68965	4.85015	7.05480	0.00005
Фунт/Унция	2L 11.03oz	4L 13.60oz	7L 0.88oz	1L 0.01oz
Тройская унция	39.2240	70.7315	102.8825	0.0005
Метрический карат	6100.00	11000.00	16000.00	0.05
Мом	322.535	586.665	853.335	0.005
Пеннивейт	786.21	1417.76	2062.20	0.01
Гран (Великобритания)	18827.4	33951.2	49383.4	0.2
Тайл (ГК общий, Сингапур)	32.2755	58.2020	84.6575	0.0005
Тайл (ГК ювелир.)	32.5950	58.7780	85.4950	0.0005
Тайл (Тайвань)	32.5330	58.6670	85.3330	0.0005
Тайл (Китай)	39.0400	70.4000	102.4000	0.0005
Тола (Индия)	104.597	188.618	274.353	0.001
Мессгал	260.265	469.335	682.665	0.005

4-2. Запоминание единиц измерения

Единицы измерения могут быть выбраны и сохранены в таблице функций. Последовательность единиц измерения может быть организована в таблице функций таким образом, чтобы она соответствовала частоте их использования.

Выберите единицу измерения или режим и организуйте последовательность их вывода на дисплей следующим образом:

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее сообщения **ba5fnc**.
- 2 Нажмите клавишу **SAMPLE** несколько раз, до появления на дисплее **Unit**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT** для входа в режим выбора единиц измерения.
- 4 Укажите порядок, в котором единицы измерения или режимы должны выводиться на дисплей. Для этого используйте следующие клавиши:
 - SAMPLE** – единицы измерения последовательно выводятся на дисплей.
 - RE-ZERO** – нажатие клавиши подтверждает выбор единицы измерения или режима. После подтверждения выбора единицы измерения или режима появляется индикатор стабильности.
- 5 Нажмите клавишу **PRINT** для запоминания единиц измерения или режимов. На дисплей весов будет выведено сообщение **end**, а затем следующее меню из таблицы функций.
- 6 Для выхода из таблицы функций нажмите клавишу **CAL**. Весы вернутся в режим взвешивания с единицей измерения, выбранной на шаге 4.



Замечание

После включения питания, на дисплей выводится единица измерения, выбранная на шаге 4.

В режиме взвешивания для выбора единицы измерения или режима нажмите клавишу **MODE**.

5. Взвешивание

5-1 Основная операция (режим взвешивания в граммах)

1 Поместите контейнер на чашку весов, если это необходимо. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для выполнения функции тарирования. На дисплее весов появится 0.00g (положение десятичной точки зависит от модели весов).

2 Поместите образец на чашку весов или в контейнер.

3 Ждите появления индикатора стабильности. Прочтите результат.

Нажатие клавиши **PRINT** при активном индикаторе стабильности приводит к выводу результата взвешивания через серийный интерфейс RS-232C.

Замечание

Для вывода результата взвешивания необходимо использовать периферийное оборудование (принтер или персональный компьютер), которое приобретается отдельно.

4 Снимите образец и контейнер с чашки весов.



Замечания

Чтобы использовать другие единицы измерения, нажмите клавишу **MODE** и выберите нужную единицу измерения.

Нажмите клавишу **SAMPLE**, чтобы включить/выключить значение дискретности.

Если клавиша **ON:OFF** нажата в то время, когда контейнер находится на чашке весов, на дисплей будет выведена индикация **0.00 g**, и начнется процедура взвешивания.



5-2 Режим счета предметов (PCS)

Этот режим позволяет определить число предметов в навеске путем определения массы одного предмета – стандартного образца. Чем меньше варьируется масса образцов, тем более точным будет подсчет. Весы обладают функцией автоматического повышения точности счета (ACAI), позволяющей получить более точный результат.

Замечание

Если масса образца варьируется в широком диапазоне, это может привести к ошибкам счета.

Выбор режима счета предметов

- Нажмите клавишу **MODE** для выбора режима счета предметов **pcs**.

Запоминание массы одного предмета

- Нажмите клавишу **SAMPLE** для входа в режим запоминания массы одного предмета.

Даже в режиме запоминания нажатие клавиши **MODE** приводит к переходу в следующий режим.

- Чтобы установить количество образцов, несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE**: количество образцов может быть равно 5, 10, 25, 50 или 100.

Замечание

Чем большее количество образцов будет использовано, тем более точным будет результат счета.

- Поместите контейнер на чашку весов, если это необходимо. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для выполнения функции тарирования. На дисплее появится количество, определенное на шаге 3.

Например: если на шаге 3 выбрано число 25, на дисплее появится **25 0**.

- Поместите указанное количество образцов на чашку весов. В данном примере – 25 шт.

- Ждите появления индикатора стабильности. Нажмите клавишу **PRINT** для расчета и запоминания массы одного предмета. На дисплее весов появится **25 pcs** (режим счета предметов). Весы настроены на счет предметов с вычисленным значением массы одного предмета (эта масса сохраняется в долговременной памяти, даже если адаптер отключен). Чтобы повысить точность подсчета массы одного предмета, перейдите на шаг 8.

Замечание

Если масса образцов слишком мала и не подходит для использования в качестве стандартной массы (массы одного предмета), на дисплее появится сообщение **1o**. В этом случае в качестве массы образца запомните массу нескольких предметов. Например, вы используете модель весов с дискретностью 0.01 г и 10 образцов, входящих в навеску, весят 0.05 г. Сохраните в памяти 100 образцов как 10, а затем



умножьте результат взвешивания на 10.

Если масса навески слишком мала для проведения точного взвешивания, на дисплее появляется сообщение об ошибке, указывающее на необходимость добавления образцов до указанного числа. В приведенном выше примере появляется сообщение **50 – PCS**, которое означает, что требуется добавить еще 25 образцов. Добавьте 25 образцов и нажмите клавишу **PRINT**. Если масса одного предмета правильно сохранена в памяти, весы переходят в режим счета предметов.

Процедура счета

- 7 Поместите предметы, которые необходимо подсчитать, на чашку весов.


Нажатие клавиши **PRINT** при активном индикаторе стабильности приводит к выводу результата взвешивания через серийный интерфейс RS-232C.

Замечание

Для вывода результата взвешивания необходимо использовать периферийное оборудование, принтер или персональный компьютер, которое приобретается отдельно.

Режим счета предметов с использованием функции ACAI

ACAI – это функция, позволяющая автоматически повысить точность счета, путем увеличения количества образцов в процессе выполнения процедуры счета и пересчета среднего значения массы одного предмета с целью минимизации ошибки взвешивания.

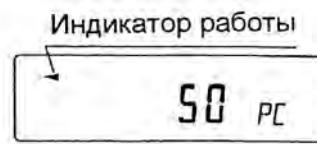

- 8 При добавлении нескольких образцов, включается индикатор обработки данных. Чтобы избежать ошибки, добавляйте не менее трех предметов. В случае перегрузки индикатор обработки данных не включается. Страйтесь добавлять такое количество образцов, которое показано на дисплее.
 - 9 Если мигает индикатор обработки данных, весы пересчитывают массу одного предмета. Не трогайте весы или предметы на чашке весов до отключения индикатора.
 - 10 Отключение индикатора обработки данных означает, что точность счета была улучшена.
- Всякий раз при выполнении данной процедуры получается более точное значение массы. Не существует какого-либо предела диапазона ACAI для количества предметов, превышающего 100 штук. Страйтесь добавлять то же количество образцов, которое показано на дисплее.
- 11 Удалите все предметы, использованные для функции ACAI, и выполните процедуру счета, используя уточненное значение массы одного предмета.

5-3 Режим вычисления процентов (%)

Этот режим показывает, сколько процентов составляет масса взвешиваемого предмета от массы, принятой за 100%. Режим используется для целевого взвешивания или проверки колебания массы образцов.

Выбор режима вычисления процентов

- Для выбора режима вычисления процентов (%) нажмите клавишу **MODE**.

Запоминание массы, принятой за 100%

- Нажмите клавишу **SAMPLE** для входа в режим запоминания массы, принятой за 100%.

Даже если вы находитесь в режиме запоминания, при нажатии на клавишу **MODE** произойдет переход к следующему режиму.

- Поместите контейнер на чашку весов, если это необходимо. Нажмите клавишу **RE-ZERO** для выполнения функции тарирования. На дисплей весов будет выведено: **100 0 %**.
- Поместите образец, масса которого будет принят за 100%, на чашку весов или в контейнер.
- Для сохранения значения массы образца нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится сообщение **100.00 %**. (Позиция десятичной точки зависит от значения массы стандартного образца. Значение массы стандартного образца сохранится в долговременной памяти даже после отключения адаптера).

Замечание

Если масса образца, используемого в качестве стандартного, окажется слишком мал, на дисплее появится сообщение **1o**. Не используйте этот образец.

- Удалите образец с чашки весов.

Считывание значения массы в процентах

- Поместите на чашку весов образец, масса которого нужно сравнить со стандартной массой. На дисплее появится значение массы в процентах относительно массы стандартного образца (принятое за 100%).
Нажатие клавиши **PRINT** при активном индикаторе стабильности приводит к выводу результата взвешивания через серийный интерфейс RS-232C.

Замечание

Для вывода результата взвешивания необходимо использовать периферийное оборудование (принтер или персональный компьютер), которое приобретается отдельно.



Результат взвешивания
относительно веса,
принятого за 100%

5-4 Режим статистических расчетов

Данный режим позволяет рассчитать статистические результаты взвешивания и вывести их на дисплей или распечатать. Чтобы использовать режим статистических вычислений, необходимо установить значение параметра таблицы функций "Application function (apf)" ("Функция приложения", класс "Application (apfnc)") равным "2", как это описано ниже.

Можно рассчитать следующие статистические параметры: количество данных (результатов взвешивания), суммарную массу, максимальное и минимальное значения, диапазон измерений (максимум - минимум), среднее значение, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Вы можете определить, какие статистические параметры будут выведены на печать, выбрав один из трех соответствующих режимов в таблице функций.

- Ошибочный ввод данных может быть отменен с помощью клавиатуры, если отмена выполнена сразу же после ввода данных.
- Отключение весов приведет к утрате статистических данных.
- Стандартное отклонение и коэффициент вариации рассчитываются следующим образом:

$$\text{Стандартное отклонение} = \sqrt{\frac{N \cdot \sum (X_i)^2 - (\sum X_i)^2}{N \cdot (N-1)}} \quad \text{где } X_i - i\text{-й результат взвешивания}$$

N – количество данных.

$$\text{Коэф. вариации (CV)} = \frac{\text{Станд. отклонение}}{\text{Среднее знач.}} \times 100 \text{ (%)}$$

Начало процедуры


Включение режима статистических расчетов (корректировка таблицы функций)

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления сообщения таблицы функций **ba5fnc**, затем отпустите клавишу.
- 2 Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей сообщения **apfnc**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится **apf 0**.
- 4 Нажмите клавишу **RE-ZERO** для вывода на дисплей **apf 2**.

Для выбора статистических параметров, которые необходимо вывести, перейдите на шаг 5.

Для сохранения установок режима статистических вычислений перейдите на шаг 7.

Чтобы отключить режим, нажмите клавишу **RE-ZERO** для выбора **apf 0**.

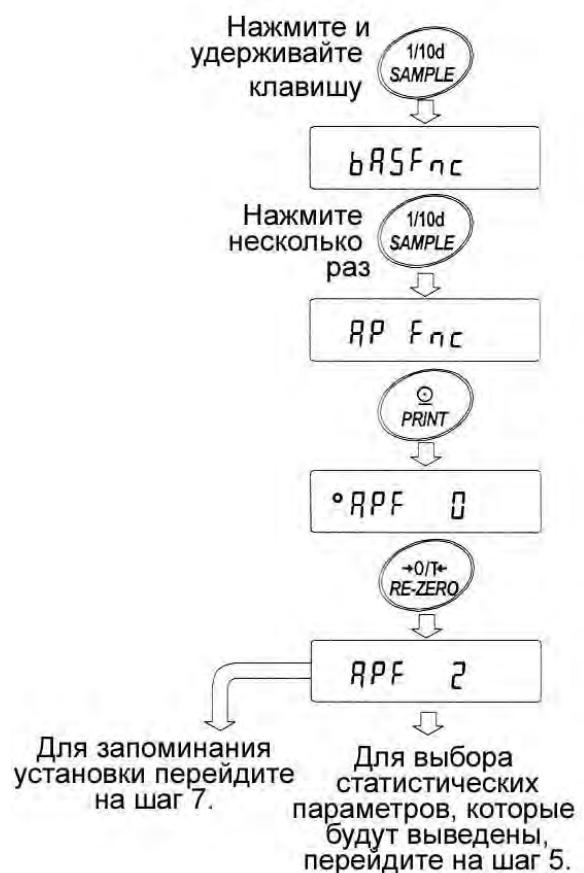

Выбор статистических параметров для вывода на печать

5 Нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей

5taf 0.

6 Нажмите клавишу **RE-ZERO**, чтобы выбрать параметры, которые необходимо вывести.

В данном примере выбрано **5taf 1**, чтобы вывести количество данных, сумму, максимальное и минимальное значения, диапазон (максимум - минимум) и среднее.

Знач. параметра	Описание
■ 0	Количество данных, сумма
1	Количество данных, сумма Максимальное и минимальное значения, диапазон (максимум - минимум), среднее
2	Количество данных, сумма Максимальное и минимальное значения, диапазон (максимум - минимум), среднее Стандартное отклонение, коэффициент вариации

7 Нажмите клавишу **PRINT** для сохранения установок.

Замечание

Режим статистических вычислений можно отключить, нажав клавишу **ON:OFF** или отключив питание весов.

8 Нажмите клавишу **CAL** для возвращения в режим взвешивания.



Выбор единицы измерения

9 Нажмите клавишу **MODE**, чтобы выбрать единицу измерения, которая будет использована в режиме статистических вычислений.

Замечания

После того, как введены данные, выбор единицы измерения с помощью клавиши **MODE** невозможен. В этом случае удалите данные, как описано на стр. 19, и выберите единицу измерения, используя клавишу **MODE**.

Если режим статистических расчетов будет отключен путем отключения питания весов, следует предварительно установить единицу измерения в таблице функций (параметр "Unit (Unit)").

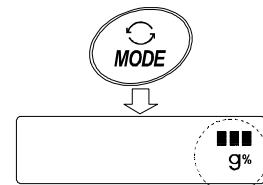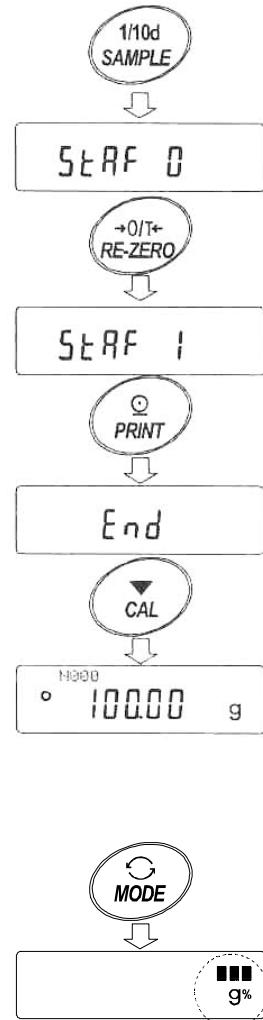

Использование режима статистических расчетов

Ввод данных для статистических расчетов

При работе в режиме статистических расчетов используйте следующие клавиши:

MODE ...

- После того как данные введены, клавиша позволяет выбрать параметр на дисплее (режим взвешивания, стат. результаты, операция с данными).

SAMPLE

- Если данные не введены, выбирает единицу измерения.
- В режиме взвешивания включает / выключает значение дискретности взвешивания.

RE-ZERO

PRINT

В режиме взвешивания обнуляет дисплей.

- Выводит номер данных и результаты взвешивания, а также включает данные взвешивания в статистические расчеты в режиме взвешивания. (Формат, в котором выводятся данные, отличается от того, который определен в таблице функций, так как добавляется формат данных).

- Выводит статистические результаты в то время, как они показаны на дисплее. (Формат, в котором выводятся данные, отличается от того, который определен в таблице функций).

CAL

Возвращает в режим взвешивания.

1 Нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.



→0/t←
RE-ZERO

2 Поместите образец на чашку весов и ждите появления индикатора стабилизации.



→0/t←
RE-ZERO

Чашка весов

 
3 Нажмите клавишу **PRINT**, чтобы добавить выведенные на дисплей данные к статистическим вычислениям. Число данных, показанное в правом верхнем углу дисплея, увеличится на единицу.



PRINT

Образец

4 Повторяйте шаги 1-3 для каждого взвешивания.



126.87 g

Вывод статистических данных

5 Каждый раз при нажатии клавиши **MODE**, показания дисплея меняются: стат.результаты, выбранные в “Параметры, выводимые в режиме стат.вычислений (5taf)”, **CanCeL** и **Clear**.

Замечания


Когда количество данных – 1, стандартное отклонение и коэффициент вариации выводятся на дисплей как **-----**.

Когда среднее равно нулю, коэффициент вариации выводится на дисплей как **-----**.

Стат. параметры идентифицируются в правом верхнем углу дисплея с помощью следующих символов:

Символ	Стат параметр
SUM	Сумма
MAX	Максимум
MIN	Минимум
R	Диапазон (Max – Min)
AVE	Среднее
SD	Стандартное отклонение
CV	Коэффициент вариации

6 Когда результаты выведены на дисплей, нажмите клавишу **PRINT** для вывода результатов.

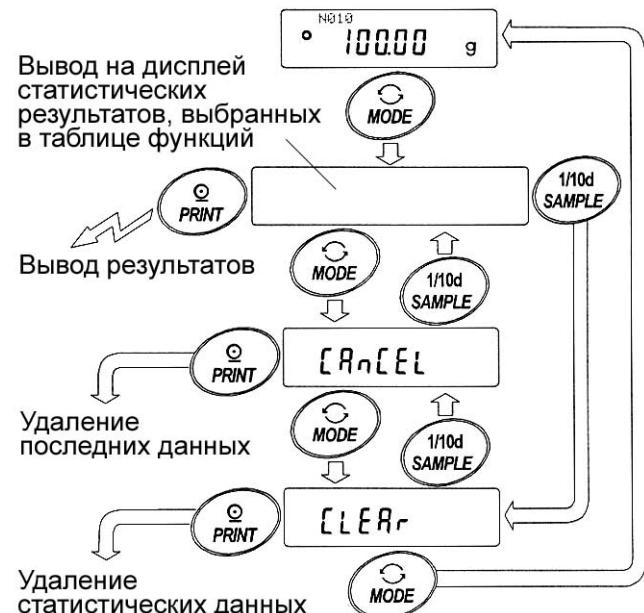


Пример вывода

Параметры таблицы функций	
No.	10
TOTAL	100.00 g
MAX	10.50 g
MIN	9.50 g
AVE	10.00 g
R	1.00 g
SD	0.280 g
CV	2.80 %

Удаление последних данных

Если данные были введены ошибочно, их можно удалить и исключить из статистических расчетов.

- 1 В режиме взвешивания нажмите клавишу **MODE**, а затем несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей **CanCel**.

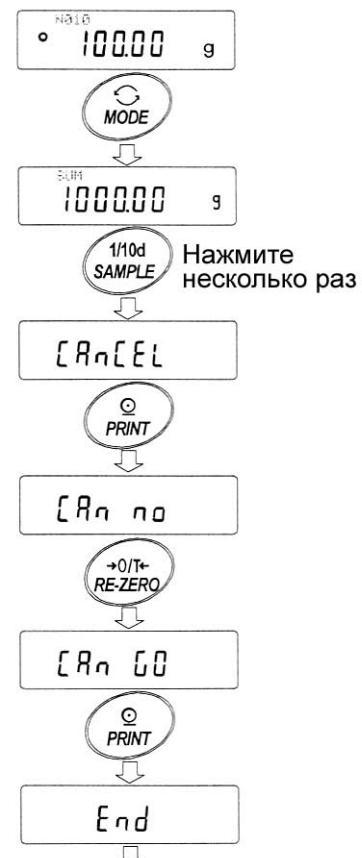

- 2 Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится **Can no**.

- 3 Нажмите клавишу **RE-ZERO**. На дисплее появится **Can go**.


- 4 Нажмите клавишу **PRINT** для удаления последних введенных данных и исключения их из статистических вычислений.

Когда весы вернутся в режим взвешивания, количество данных увеличится на единицу.

Удаление статистических данных

Все статистические данные могут быть удалены, а количество данных обнулено.

- 1 В режиме взвешивания нажмите клавишу **MODE**, а затем несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей **Clear**.

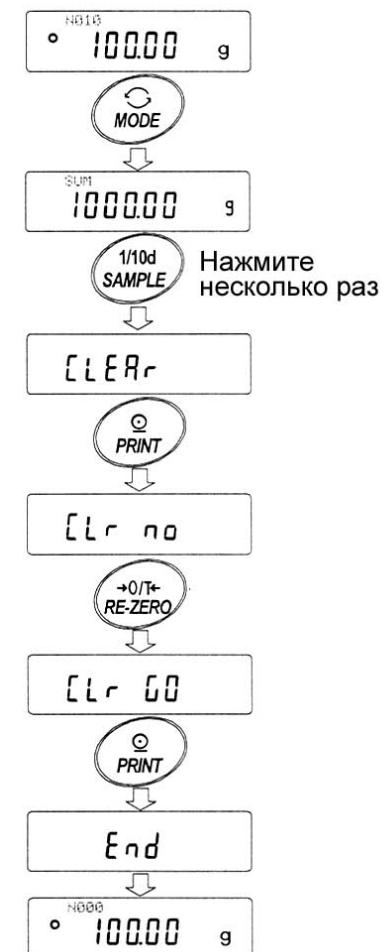

- 2 Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится **Clr no**.

- 3 Нажмите клавишу **RE-ZERO**. На дисплее появится **Clr go**.

- 4 Нажмите клавишу **PRINT**, чтобы удалить статистические данные.

Количество данных будет обнулено, и весы вернутся в режим взвешивания.

5-5. Режим статистических расчетов (пример использования)

В данном примере использования режима статистических вычислений описан процесс смешивания компонентов (например, медикаментов) в соответствии со сложной формулой. Этапы процесса смешивания фиксируются с помощью весов и принтера.

В данном примере весы модели DX-3000 подключены к принтеру AD-8121B (в режиме распечатки содержимого памяти) с помощью serialного интерфейса RS-232C.

Начало процедуры

Корректировка таблицы функций

Изменения:

- Активизация режима статистических вычислений
 - Активизация “Zero after output” (обнуление после вывода)

Активизация режима статистических вычислений

- 1 Войдите в меню таблицы функций.

Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления сообщения таблицы функций **ba5fnc**, затем отпустите клавишу.

- 2 Выберите параметр “функция приложений”.

Нажмите клавишу **SAMPLE** несколько раз до появления на дисплее сообщения **ap fnc**. Затем нажмите клавишу **PRINT** для вывода на дисплей **°apf 0**.

- 3 Измените значение параметра “функция приложений” на “2”

Нажмите клавишу **RE-ZERO** для вывода на дисплей **[apf 2]**. Нажмите клавишу **PRINT** для подтверждения изменения. После сообщения **[end]** на дисплее появится **[ba5fnc]**.

Активизация обнуления после вывода

- 4 Выберите параметр “Zero after output” (обнуление после вывода)


Нажмите клавишу **SAMPLE** несколько раз до появления на дисплее сообщения **dout**. Нажмите клавишу **PRINT** для вывода на дисплей **°prt 0**, затем несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей **°ar-d 0**.

- ## 5 Активизация функции “Обнуление после вывода”.

Нажмите клавишу **RE-ZERO** для вывода на дисплей **ar-d 1**. Затем нажмите клавишу **PRINT** для подтверждения изменения. После сообщения **□ end** на дисплее появится **5if**.

Возвращение в режим взвешивания

- 6 Нажмите клавишу **CAL** для возвращения в режим взвешивания

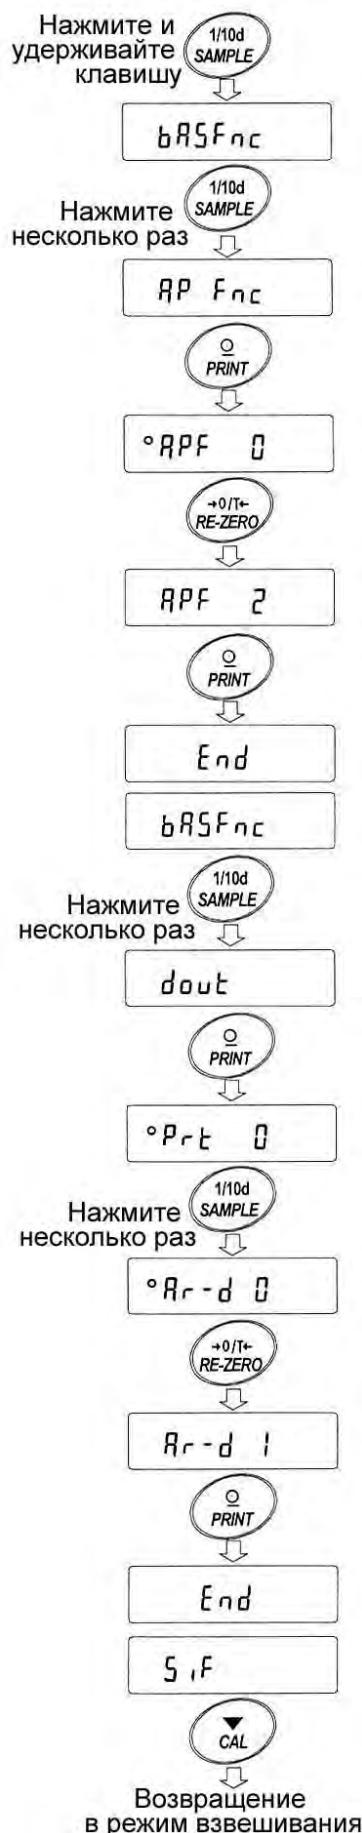

Использование режима статистических расчетов

1 Нажмите клавишу **RE-ZERO** для обнуления дисплея.

2 Поместите контейнер на чашку весов. Нажмите клавишу **PRINT** для выполнения тарирования. На дисплее появится **0.00 g** (запоминание массы тары). Значение массы тары будет выведено после подключения периферийного оборудования для вывода данных.

3 Произведите взвешивание по формуле 1 и нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится **0.00 g** (запоминание результата взвешивания по формуле 1). Результат взвешивания будет выведен после подключения периферийного оборудования для вывода данных.

4 Произведите взвешивание по формуле 2 и нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появится **0.00 g** (запоминание результата взвешивания по формуле 2). Результат взвешивания будет выведен после подключения периферийного оборудования для вывода данных.


5 В случае необходимости повторите шаг 4.

6 После того как смешивание компонентов завершено, нажмите клавишу **MODE** для вывода на дисплей статистических результатов.

7 Нажмите клавишу **PRINT** для вывода количества сохраненных данных, включая значения массы тары и суммарной массы.

Пример вывода

No. 1 Вес тары
ST,+00005.63 g	
No. 2 Формула 1
ST,+00001.99 g	
No. 3 Формула 2
ST,+00007.73 g	
N 3	
SUM +15.40 g Общий вес

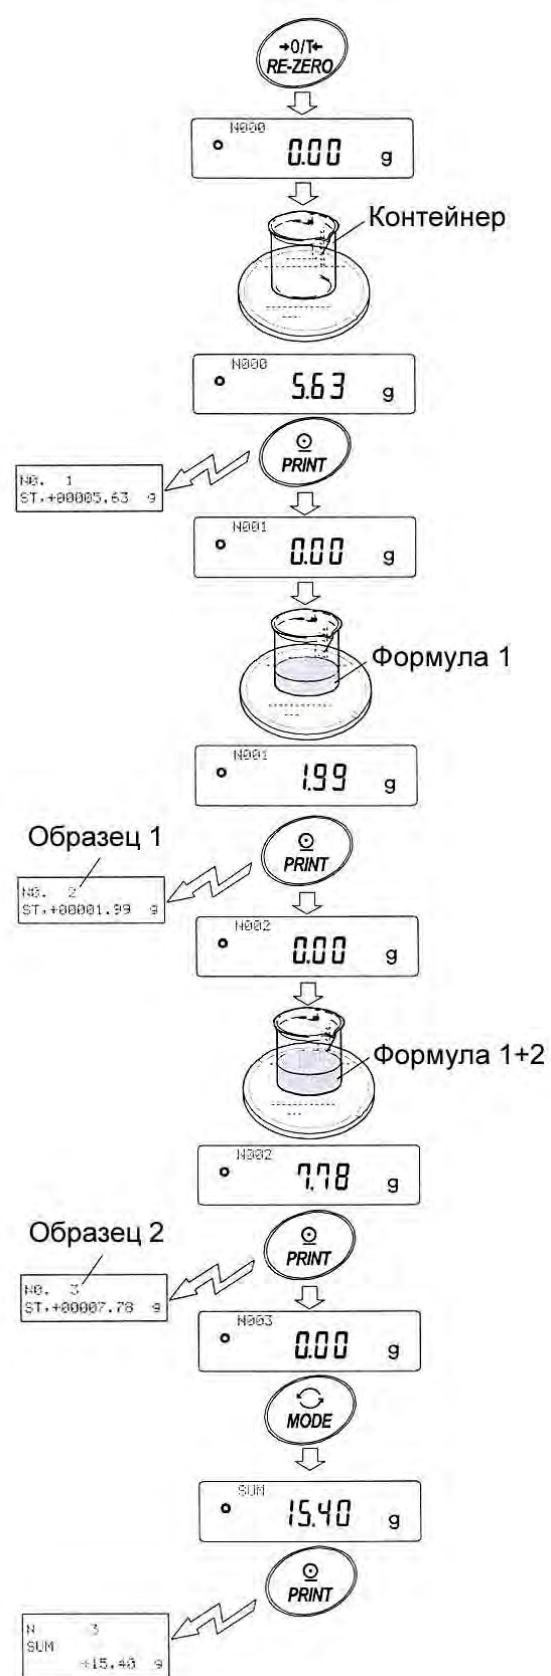

6. Настройка отклика

Данная функция стабилизирует результат взвешивания, уменьшая влияние внешних условий – сквозняков и вибрации.

С помощью клавиш можно установить одну из трех скоростей отклика.

Индикатор	Описание
FAST	Быстрый отклик, но результат зависит от внешних воздействий. Подходит для целевого взвешивания.
MID	
SLOW	Медленный отклик, но результат устойчив к внешним воздействиям Подходит для тех случаев, когда требуется стабильный результат.

Индикаторы отклика



Процедура

- Нажмите и удерживайте клавишу **MODE** до появления на дисплее сообщения **RESPONSE**, затем отпустите клавишу.
- Нажмите клавишу **MODE** для выбора скорости отклика. Можно выбрать: **FAST**, **MID** или **SLOW**.
- Если весы не используются в течение нескольких секунд, или была нажата клавиша **PRINT**, то на дисплее появляется сообщение **end**. Затем весы возвращаются в режим взвешивания, и на дисплее появляется обновленная индикация скорости отклика. Индикация будет оставаться на дисплее в течение некоторого времени.

Замечание

Установка скорости отклика автоматически изменяет значения параметров таблицы функций “Условие (Cond)” и “Частота обновления дисплея (5pd)” (класс “Внешние условия. Дисплей (ba5fnc)”), а именно:



Индикатор	Cond (Условие)	5pd (Частота обновления дисплея)
FAST	0	2
MID.	1	0
SLOW	2	0

Если вы хотите использовать весы с другими установками, установите необходимые значения для каждого параметра в таблице функций.

7. Калибровка

7-1 Режим калибровки

Весы серии DX и DX-WP имеют следующие режимы калибровки.

- Калибровка с использованием встроенной калибровочной массы (калибровка одним касанием)
- Калибровочный тест с использованием внешней гири (тест не выполняет калибровку).

Термины

Ниже даются объяснения некоторых терминов:

Внешняя гиря = гиря, которой вы пользуетесь.

Если гиря используется для калибровки, она называется калибровочной

Калибровочная гиря = гиря, используемая для калибровки.

Целевая масса = масса внешней гири, используемой для калибровочного тестирования.

Предупреждение

- Калибровка позволяет отрегулировать весы с целью обеспечения точного взвешивания. Помимо периодической калибровки, а также калибровки перед каждым использованием, данную процедуру необходимо выполнять:
 - при первой установке весов.
 - при перемещении весов.
 - при изменении внешних условий.
- Во время калибровки не допускайте воздействия на весы вибрации и сквозняков .
- Для вывода данных в формате GLP с помощью интерфейса RS-232C установите для параметра “Вывод данных (dout)” значение “Вывод в формате GLP (info)”. См. “9. Таблица функций”.
- Калибровочный тест возможен, только если выполнена следующая установка: параметр “Вывод в формате GLP (info)” (класс “Вывод данных (dout)”) имеет значение “1” или “2”.

Предупреждение по поводу использования внешней гири

- Точность внешней калибровочной гири влияет на точность взвешивания. Выберите подходящую гирю, используя приведенную ниже таблицу:

Модель	Подходящие калибровочные гири	Регулируемый диапазон
DX-120 / DX-120WP	100 г, 50 г	-0.050 до +0.050 г
DX-200 / DX-200WP	200 г, 100 г	
DX-300 / DX-300WP	300 г, 200 г, 100 г	
DX-1200 / DX-1200WP	1000 г, 500 г,	-0.50 г до +0.50 г
DX-2000 / DX-2000WP	2000 г, 1000 г	
DX-3000 / DX-3000WP	3000 г, 2000 г, 1000 г	

Выделенная масса соответствует заводской установке.

Значение калибровочной массы может быть отрегулирована в пределах указанного диапазона.

Дисплей

- Эта индикация означает, что «происходит калибровка весов». Не допускайте воздействия на весы сквозняков или вибрации во время калибровки.

7-2 Калибровка с использованием внутренней гири (Калибровка одним касанием)

Эта функция калибрует весы с помощью внутренней гири. Единственная операция, которую необходимо выполнить – это нажать клавишу **CAL**.

Процедура

1. Подключите сетевой адаптер и прогрейте весы в течение минимум 30 минут. Чашка весов должна быть пустой.
2. Аккуратно установите малый противовесковый бокс и нажмите клавишу **CAL**.
3. На дисплее весов появится сообщение **Cal in**, при этом выполнится калибровка с использованием внутренней гири. Исключите воздействие на весы вибрации или сквозняков.
4. После завершения калибровки на дисплее весов появится сообщение **end**. Если параметр таблицы функций “GLP output (info)” установлен равным «1» или «2», на дисплее весов появится сообщение **glp**, и через интерфейс RS-232C будет выведен «Отчет о калибровке», либо данные будут сохранены в памяти. Подробно о формате отчета о калибровке см. в «10-2. Отчет в формате GLP».
5. После завершения калибровки весы автоматически вернутся в режим взвешивания.

О внутренней гири

Масса внутренней гири может изменяться под воздействием коррозии или других повреждений, вызванных влиянием внешних условий, а также вследствие старения. Периодически проверяйте внутреннюю гирю. В случае необходимости корректируйте значение её массы. (См. «7-3. Корректировка значения массы внутренней гири».)

Для обеспечения точного взвешивания периодически выполняйте калибровку с помощью внешней гири.

7-3 Корректировка значения массы внутренней гири

Весы серии DX и DX-WP могут корректировать значение массы внутренней гири в пределах диапазона, приведенного в таблице ниже. Эта функция корректирует значение массы внутренней гири для того, чтобы оно соответствовало значению массы внешней гири. Откорректированное значение сохраняется в памяти даже при отключённом сетевом адаптере.

Значение массы внутренней гири корректируется следующим образом:

Модель	Эталонное значение для корректировки	Диапазон корректировки
DX-120	100 г, 50 г	От -0.050 г до +0.050 г
DX-200	200 г, 100 г, 50 г	
DX-300	300 г, 200 г, 100 г, 50 г	
DX-1200	1000 г, 500 г	
DX-2000	2000 г, 1000 г, 500 г	-0.50 г до +0.50 г
DX-3000	3000 г, 2000 г, 1000 г, 500 г	

Тёмным шрифтом выделены значения заводских установок.

Значение калибровочной массы может быть отрегулировано в пределах указанных диапазонов.

Процедура

- Если активизированы заводские установки, то весы не могут откорректировать значение массы внутренней гири. См. “8. Переключатель функций и инициализация” и установите функцию корректировки значения массы внутренней гири.
- В режиме взвешивания нажмите клавишу **SAMPLE** и удерживайте её до появления на дисплее **ba5fnc**.
- Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее **Cal5et**. Если **Cal5et** не появится, выполните шаг 1.
- Нажмите клавишу **PRINT** для вывода на дисплей **Cal 0**. См. п. “7-4 Калибровка с помощью внешней гири” для выполнения процедуры калибровки.
- После завершения процедуры калибровки весы выведут на дисплей сообщение **ready ?**. Установите на весы малый противовесозняковый бокс и нажмите клавишу **PRINT**.
- Весы выполняют корректировку значения массы внутренней гири автоматически после вывода на дисплей **Cal5et**.
- После выполнения корректировки на дисплей выводится **Calin**, и выполняется автоматическая калибровка с использованием откорректированного значения массы внутренней гири.
- На дисплей выводятся сообщения **end** и **ba5fnc**.
- Нажмите клавишу **CAL** для возвращения в режим взвешивания. Убедитесь в правильности выполненной корректировки. Для этого поместите на чашку весов соответствующую гирю.

Если корректировка была выполнена неправильно, повторите процедуру, начиная с шага 2.




7-4 Калибровочный тест с использованием внешней гири

Эта функция тестирует точность взвешивания весов, используя внешнюю гирю, и выводит результат. Она доступна, только если параметр “Отчет в формате GLP (info)” имеет значение 1 или 2. Калибровочный тест не выполняет калибровку.

Процедура

- 1 Подключите сетевой адаптер и прогрейте весы в течение минимум 30 минут. Чашка весов должна быть пуста.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу **CAL** до тех пор, пока на дисплее не появится сообщение **CCout**. Затем отпустите клавишу.
- 3 На дисплее весов появится **CC 0**.
 - Если вы хотите изменить значение целевой массы (перечень используемых весов приведен на стр.30), нажмите клавишу **SAMPLE** и перейдите на шаг 4.
 - Если вы используете целевую массу, сохраненную в памяти, перейдите на шаг 5.
- 4 Задайте значение целевого веса, используя следующие клавиши:
 - SAMPLE** Используется для переключения дисплея в одно из двух состояний: “Все сегменты мигают” (режим выбора целевой массы) или “Две последние цифры мигают” (режим настройки значения).
 - RE-ZERO** Увеличивает значение
 - MODE** Уменьшает значение
 - Используются для выбора целевой массы или ее регулировки.
 - PRINT** Используется для запоминания нового значения целевой массы. Даже если сетевой адаптер отключен, эти данные будут сохранены в долговременной памяти.
 - CAL** Используется для отмены процедуры и возврата в **CC 0**.

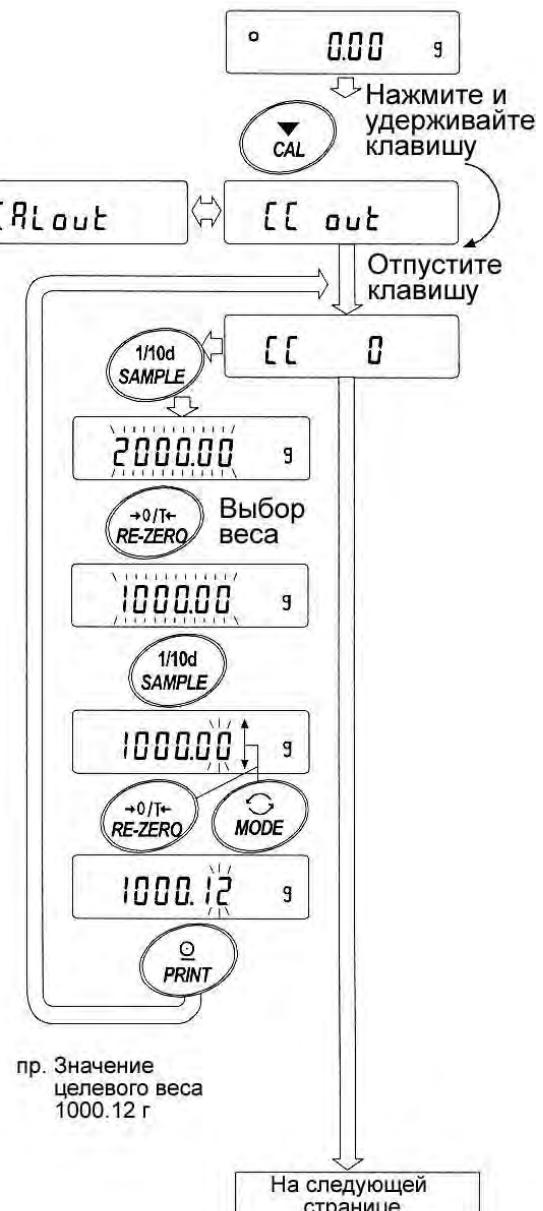

На следующей странице

- 5 Убедитесь, что чашка весов пуста, и нажмите клавишу **PRINT**.

 
Весы калибруют нулевую точку. Не допускайте воздействия на весы сквозняков или вибрации.

На дисплее появится значение целевой массы.

С предыдущей страницы




Целевой вес




End

 Вывод в
формате GLP



End

 

- 6 На чашку весов поместите гирю, масса которой равна целевому значению, и нажмите клавишу **PRINT**. Весы выполнят взвешивание и выведут результат на дисплей. Не допускайте воздействия на весы вибрации и сквозняков.

- 7 На дисплее весов появится сообщение **end**. Снимите гирю с чашки весов.

- 8 Если выбран вывод в формате GLP, на дисплее появится **glp**, и будет выведен “Отчет о калибровочном teste”.


- 9 Весы автоматически вернутся в режим взвешивания.

8. Переключатель функций и инициализация


8-1 Разрешение или запрет

Весы сохраняют в памяти параметры, которые должны быть защищены от возможного изменения по неосторожности. Имеется 2 переключателя, предназначенных для защиты этих параметров. Каждый переключатель может либо «разрешить», либо «запретить» изменение. Состояние «запрет» защищает параметры от неосторожных действий

Переключатели (серия DX) (на дисплее – заводские установки)

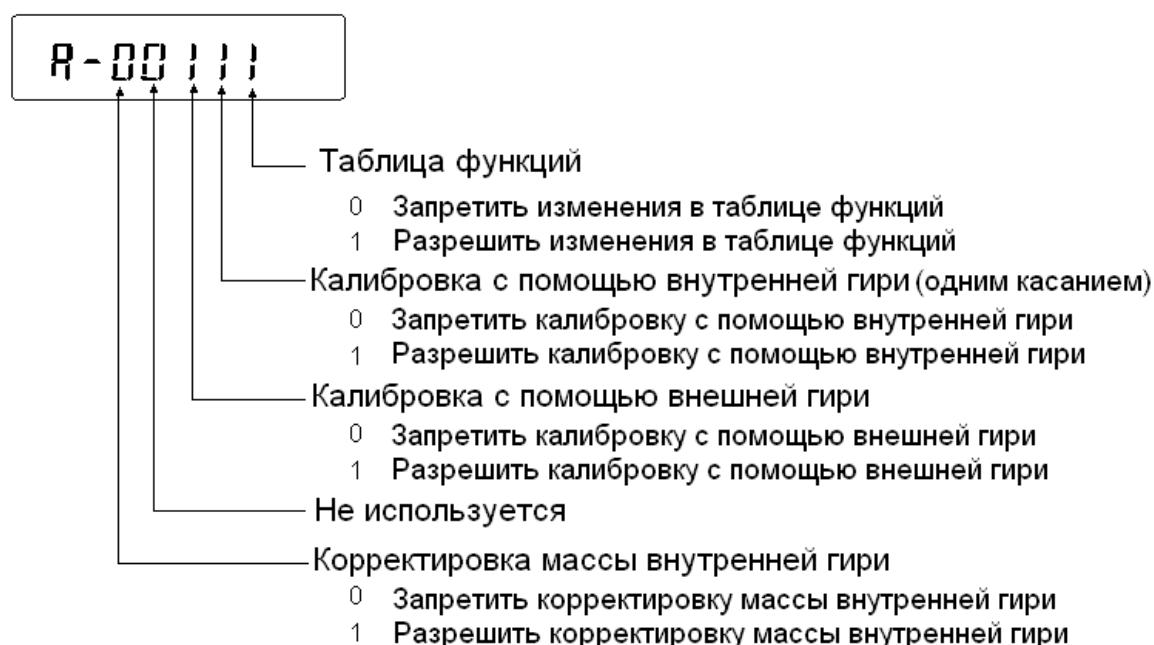

Переключатели (серии DX-WP) (на дисплее – заводские установки)

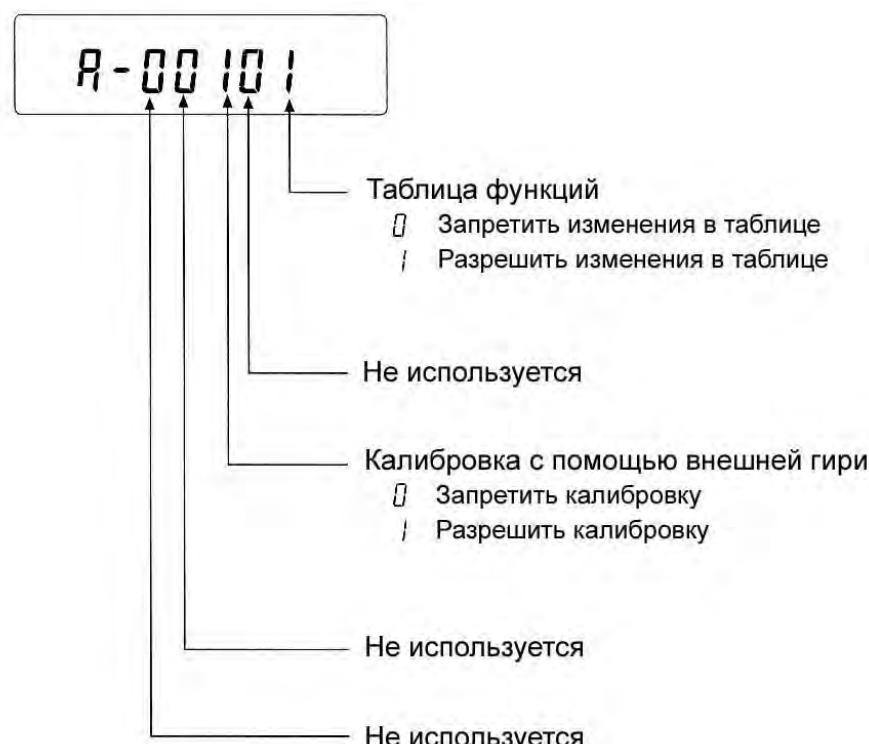

Процедура

- 1 Нажмите клавишу **ON:OFF** для отключения дисплея.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **PRINT** и **SAMPLE**, одновременно нажмите клавишу **ON:OFF**. На дисплей будет выведено **p5**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT**. На дисплее появятся переключатели функций.
- 4 Установите переключатели, используя следующие клавиши:
 - SAMPLE** Используется для выбора переключателя.
 - RE-ZERO** Используется для изменения состояния переключателя.
0: запретить изменения. 1: разрешить изменения
 - PRINT** Используется для запоминания состояния переключателей и возвращения в режим взвешивания.
 - CAL** Используется для отмены процедуры (на дисплее **Clr**). Для возвращения в режим взвешивания снова нажмите клавишу **CAL**.


8-2 Инициализация весов

Эта функция возвращает заводские установки для следующих параметров:

- Данные калибровки
- Таблица функций
- Значение массы одного предмета (режим счета предметов), значение стандартной массы, принятой за 100% (режим взвешивания в процентах)
- Значение массы внешней калибровочной гири
- Установки для переключателей функций
- Статистические данные

Замечание

Не забудьте откалибровать весы после инициализации.

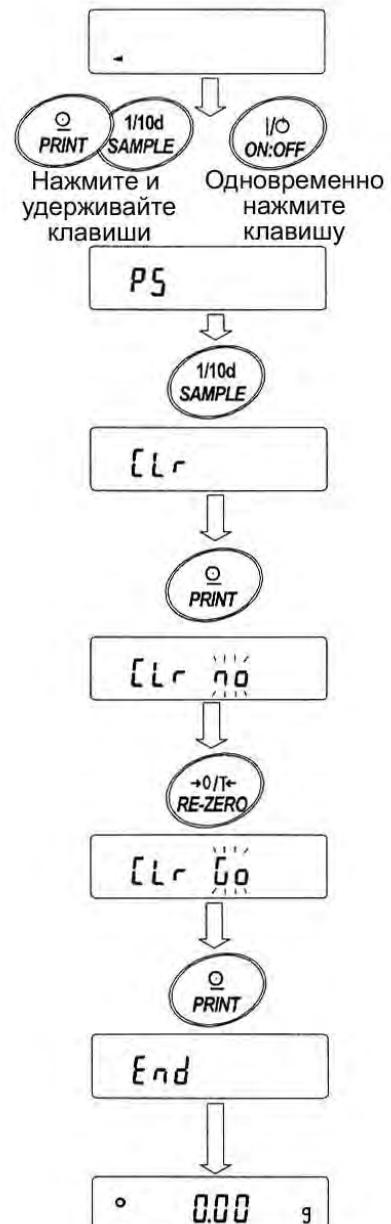

Процедура

- 1 Нажмите клавишу **ON:OFF** для отключения дисплея.
- 2 Нажмите и удерживайте клавиши **PRINT** и **SAMPLE**, одновременно нажмите клавишу **ON:OFF**. На дисплей будет выведено **p5**.
- 3 Нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей **Clr**.
- 4 Нажмите клавишу **PRINT**.

Для отмены процедуры нажмите клавишу **CAL**.
- 5 Нажмите клавишу **RE-ZERO**.
- 6 Нажмите клавишу **PRINT** для инициализации весов.

Весы автоматически вернутся в режим взвешивания.

9. Таблица функций


Таблица функций используется для чтения и перезаписи значений параметров, хранящихся в памяти весов. Эти значения сохраняются в долговременной памяти весов даже после отключения сетевого адаптера.

9-1 Структура и порядок таблицы функций

Меню таблицы функций состоит из двух уровней. Первый уровень – «Класс», второй – «Параметр». Для каждого параметра сохраняется какое-либо значение.

Пример

В этом примере устанавливаются: “Режим автопечати А” в качестве значения параметра “Режим вывода данных”, и “100 цифр”, в качестве значения параметра “Полоса автопечати”.

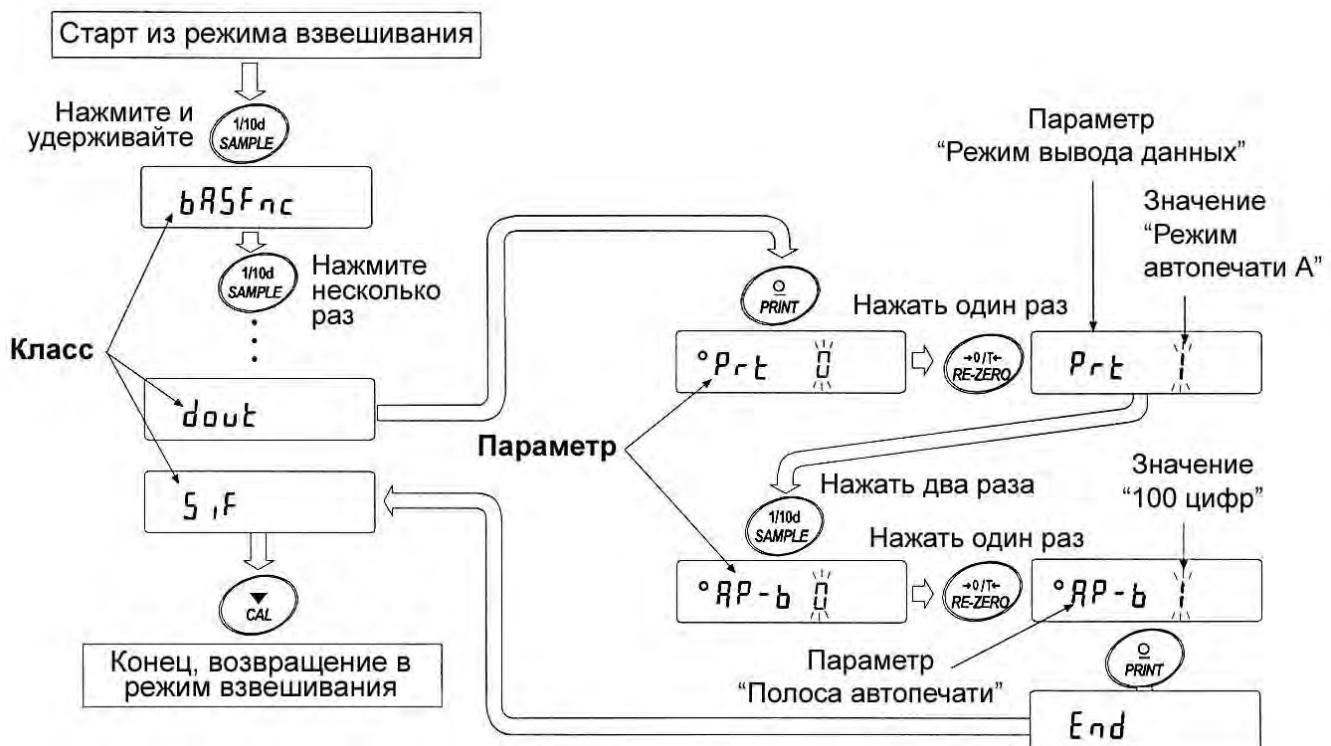

9-2 Дисплей и клавиатура

Дисплей/Клавиша	Описание
○	Символ “○” указывает на то, что выведенное на дисплей значение параметра активно.
1/10d SAMPLE	Если клавишу нажать и удерживать, находясь в режиме взвешивания, произойдет вход в таблицу функций. Выбирает класс или параметр в таблице функций.
+0/T- RE-ZERO	Изменяет значение параметра.
○ PRINT	Если на дисплей выведен класс, выбирает параметр внутри класса. Если на дисплей выведен параметр, запоминает его новое значение и выводит на дисплей следующий класс.
▼ CAL	Если на дисплей выведен параметр, отменяет новое значение параметра и выводит на дисплей следующий класс. Если на дисплей выведен класс, выполняет выход из таблицы функций и возвращает в режим взвешивания

9-3 Детали таблицы функций

Класс	Параметр и значение	Описание	
ba5fnc Внешние условия, дисплей	Cond Условие	0 ■ 1 2	Неустойчивый результат, быстрый отклик  Стабил.результат, медл.отклик
	5t-b Ширина диапазона стабильности	0 ■ 1 2	Диапазон стабильности ±1цифра Диапазон стабильности ±3цифры
	Hold Функция удержания	■ 0 1	OFF ON
	trc Трассировка нуля	0 ■ 1 2 3	OFF Нормальная Сильная Очень сильная
	5pd Частота обновления дисплея	■ 0 1 2	5 раз/сек 10 раз/сек 20 раз/сек
	pnt Отделение десятичных разрядов	■ 0 1	Точка(.) Запятая(,)
	p-on Автоматическое включение дисплея	■ 0 1	OFF ON
	poff Автоматическое отключение дисплея	■ 0 1	OFF ON (10 минут)
	rng Дисплей при включении	■ 0 1	Выводить Не выводить
	beep Звуковой сигнал	0 ■ 1	Нет звукового сигнала Есть звуковой сигнал
	C1 adj * Часы	См. “9-9 Функция календаря и часов”.	
	Подтверждает и устанавливает время и дату. Время и дата добавляются к выходным данным.		
Cp fnc Компаратор	Cр Режим компаратора	■ 0 1 2 3 4	Нет сравнения Сравнение, при стабильном значении, не близком к нулю, или перегрузке Сравнение, при стаб.значении, в том числе близком к нулю, или перегрузке Постоянное сравнение, значение не близко к нулю. Постоянное сравнение, в том числе для значений, близких к нулю.
		■ 0 1	ON OFF
		■ 0 1	ON OFF
		■ 0 1	ON OFF


Класс	Параметр и значение	Описание	
Cp Hi	Верхний предел	См. "9-10.Функция компаратора".	
Cp lo	Нижний предел		
dout Вывод данных	prt Режим вывода данных	■ 0	Режим работы с клавиатурой
		1	Режим А автоматической печати (стандартное значение – нулевая точка)
		2	Режим В автоматической печати (стандартное значение – последний стабильный результат взвешивания)
		3	Режим потока
		4	Режим работы с клавиатурой В (немедленно)
		5	Режим работы с клавиатурой С (когда стабильно)
		6	Режим интервального вывода
	ар-р Полярность автопечати	■ 0	Положительная полярность
		1	Отрицательная полярность
		2	Абсолютная полярность
	ар-б Полоса автопечати	0	10 цифр
		■ 1	100 цифр
		2	1000 цифр
	int Интервал времени	0	Каждое измерение
		■ 1	2 секунд
		2	5 секунд
		3	10 секунд
		4	30 секунд
		5	1 минута
		6	2 минуты
		7	5 минут
		8	10 минут
	pU5e Пауза при выводе данных	■ 0	Нет паузы
		1	Пауза (1.6 секунды)
	at-f Автоматическая подача бумаги	■ 0	Не используется
		1	Используется
	info Вывод в формате GLP	■ 0	Нет вывода
		1	Вывод в формате AD-8121
		2	Основной формат данных
	ar-d Автоматическое обнуление после вывода данных	■ 0	Не используется
		1	Используется

Класс	Параметр и значение	Описание				
5if Серийный интерфейс	bp5 Скорость передачи данных	0	600 бит/сек			
		1	1200 бит/сек			
		■ 2	2400 бит/сек			
		3	4800 бит/сек			
		4	9600 бит/сек			
		5	19200 бит/сек			
	btpr Бит данных, бит четности	■ 0	7 бит, проверка четности			
		1	7 бит, проверка нечетности			
		2	8 бит, нет проверки			
	Crlf Терминатор	■ 0	CR LF			
		1	CR			
mltMLT Программируемые единицы измерения массы	type Формат данных	■ 0	Стандартный формат A&D			
		1	DP формат			
		2	KF формат			
		3	MT формат			
		4	NU формат			
		5	CSV формат			
	t-Up Время ожидания	0	Нет ограничения			
		■ 1	1 секунда			
	erCd AK, код ошибки	■ 0	Нет вывода			
		1	Вывод			
Unit Единицы измерения		Устанавливает произвольный коэффициент				
id ID номер		Доступно только, если выбран режим программируемой единицы измерения				
ap fnc Приложения	apf Функция приложений	■ 0	Нормальный режим взвешивания			
		1	Индикатор НПВ			
		2	Режим статистических расчетов			
	5taf Параметры вывода режима расчета стат.данных	■ 0	Количество данных, сумма			
		1	Количество данных, сумма, максимум, минимум, среднее, диапазон (max-min)			
		2	Количество данных, сумма, максимум, минимум, среднее, диапазон (max-min), стандартное отклонение, коэффициент вариации			
Cal 5et Корректировка массы внутренней гири		См. п. "7. Калибровка".				
Замечание		Выводится на дисплей, только если соотв. переключатель находится в положении 1.				
■ Заводская установка. Цифра – единица измерения дискретности взвешивания						
Весы могут не передать данные полностью при заданном времени обновления дисплея; это зависит от скорости передачи данных. Если скорость обновления дисплея составляет 20 раз/сек, установите скорость передачи данных равной 4800 бит/сек или выше.						

9-4 Описание класса “Внешние условия. Дисплей”

Условие (Cond)

 Cond 0



Этот параметр соответствует чувствительному отклику на изменение значения массы. Используется для целевого взвешивания порошков, очень легких предметов, либо в тех случаях, когда необходим быстрый отклик.

После установки на дисплее появляется сообщение **FAST**.

Cond 2

Этот параметр соответствует стабильному взвешиванию с медленным откликом. Используется для того, чтобы исключить влияние на результат взвешивания сквозняков и вибраций.

После установки на дисплее появляется сообщение **SLOW**.

 
Замечание

Если для “Функции удержания (Hold)” установлено значение “ON (1)”, этот параметр используется для установки времени усреднения результатов взвешивания.

Диапазон полосы стабильности (5t-b)

Этот параметр устанавливает диапазон, в котором масса считается стабильной. Когда частота колебаний в секунду меньше, чем значение данного параметра, на дисплее появляется индикация стабильности, и данные выводятся. Этот параметр влияет на режим автоматической печати.

5t-b 0



Эта установка соответствует чувствительному отклику индикатора стабильности. Используется для точного взвешивания.

Эта установка позволяет игнорировать небольшие колебания массы. Используется для того, чтобы исключить влияние на результаты взвешивания сквозняков и вибрации.

Замечание

Если для “Функции удержания (Hold)” установлено значение “ON (1)”, этот параметр используется для установки диапазона стабилизации.

Функция удержания (Hold) (Режим взвешивания животных)

Эта функция используется для взвешивания движущихся объектов, например животных.

Когда результат взвешивания больше нуля, и колебания показаний дисплея находятся внутри диапазона стабильности в течение определенного периода времени (время усреднения), загорается индикатор обработки данных, и на дисплее весов появляется средняя масса животного. Когда животное убрано с чашки весов, дисплей автоматически обнуляется.

Эта функция доступна только в том случае, когда значение параметра Hold равно «1» (загорается индикатор **ANIMAL**), и выбрана единица измерения, отличная от pcs (единица измерения, используемая в режиме счета предметов).

Диапазон стабильности и время усреднения устанавливаются параметрами “Условия (Cond)” и “Диапазон полосы стабильности (5t-b)”.

Диапазон массы		Время усреднения			Диапазон стабилизации	
DX-120 / 200 / 300 DX-120WP/ 200WP/ 300WP	0.200 г или выше	Cond 0 Cond 1 Cond 2	2 сек	Быстрее	5т-б 0	Маленький Большой
DX-1200 /2000 / 3000 DX-1200WP/ 2000WP/ 3000WP	2.00 г или выше		4 сек 8 сек	Точнее	5т-б 1	
					5т-б 2	

Трассировка нуля (trc)

Эта функция выполняет трассировку отклонения нулевой точки, вызванного изменением внешних условий, и стабилизирует нулевую точку. Если результат взвешивания выражен всего лишь несколькими цифрами, отключите эту функцию для обеспечения точного взвешивания.

Замечание

Цифра является единицей измерения дискретности взвешивания.

- trc 0 Функция трассировки не используется. Применяется при взвешивании очень легких предметов.
- trc 1 Функция трассировки используется. Нормальная трассировка нулевой точки.
- trc 2 Функция трассировки используется. Сильная трассировка нулевой точки.
- trc 3 Функция трассировки используется. Очень сильная трассировка нулевой точки.

Частота обновления дисплея (5rd)

Период времени, необходимый для обновления дисплея. Влияет на следующие параметры: «скорость передачи данных», «пауза в выводе данных» и «режим потока».

Замечание

Этот параметр выбирается автоматически при изменении скорости отклика.

Отделение десятичных разрядов (pnt)

Устанавливается формат десятичной точки.

Автоматическое включение дисплея (p-on)

Когда подключен сетевой адаптер, дисплей включается автоматически без использования клавиши **ON:OFF**, при этом он устанавливается в режим взвешивания. Используется, когда весы являются частью автоматизированной системы. Для обеспечения точного взвешивания весы должны быть прогреты в течение 30 минут.

Автоматическое отключение дисплея (poff)

Когда подключен сетевой адаптер, и никакие действия не выполняются в течение 10 минут, дисплей автоматически отключается, и загорается индикатор ожидания.

9-5 Описание параметра “Режим вывода данных”

Установка параметра «Режим вывода данных (prt)» влияет на работу весов, когда данные передаются с помощью интерфейса RS-232C.

Режим работы с клавиатурой

Если при активном индикаторе стабильности нажата клавиша **PRNT**, весы выводят или запоминают результаты взвешивания, при этом дисплей мигает 1 раз.

Необходимая установка	dout	prt 0	Режим работы с клавиатурой
-----------------------	------	-------	----------------------------

Режимы автоматической печати А и В

Когда значение на дисплее стабильно, и соблюдены условия, задаваемые параметрами: «полярность автоматической печати», «полоса автопечати», стандартное значение, весы выводят или запоминают результаты взвешивания.

Если при активном индикаторе стабильности нажата клавиша **PRINT**, весы выводят или запоминают данные, и дисплей мигает 1 раз.

Режим А:

Необходимые установки:

dout	prt 1	Режим автопечати А (стандартная масса = 0)
dout	ap-r	Полярность автопечати
dout	ap-b	Полоса автопечати

Пример

“Для вывода результата при каждом добавлении образца; “ar-d” равно “1” (обнуление после вывода данных”).

Режим В:

Необходимые установки:

dout	prt 2	Режим автопечати А (стандартная масса = последнее стабильное значение)
dout	ap-r	Полярность автопечати
dout	ap-b	Полоса автопечати

Пример

“Для вывода результата во время добавления образца”.

Режим потока

Весы выводят результаты взвешивания непрерывно, независимо от состояния дисплея. В этом режиме дисплей не мигает.

Необходимые установки:

dout	prt 3	Режим потока
ba5fnc	5pd	Частота обновления дисплея
5if	bp5	Скорость передачи данных

Пример

“Для компьютерного мониторинга данных”.

Предупреждение

Весы могут не полностью передать данные в течение заданного времени обновления дисплея. Задайте более высокую скорость передачи данных.

Режим работы с клавиатурой В

Когда нажата клавиша **PRINT**, весы выводят результат взвешивания независимо от состояния дисплея. В этом режиме дисплей не мигает.

Режим работы с клавиатурой С

Если клавиша **PRINT** нажата при активном индикаторе стабильности, весы выводят результат взвешивания. Если индикатор стабильности неактивен, весы ждут его активизации, а затем выводят данные. В этом режиме дисплей мигает один раз.

Режим интервального вывода

Результаты взвешивания выводятся периодически.

После нажатия клавиши **PRINT** весы начинают вывод результаты взвешивания с заданным интервалом времени. Если клавиша **PRINT** нажата повторно, весы прекращают вывод данных.

Необходимые установки: dout prt 6 Режим интервального вывода

dout int Интервал времени

Пример Для периодического вывода данных.

Предупреждение

Весы могут не полностью передать данные в течение заданного времени обновления дисплея. Задайте более высокую скорость передачи данных.

9-6 Описание параметра “Формат данных”

Стандартный формат A&D

5if type 0

Этот формат используется, когда периферийное оборудование может получать данные в формате A&D. Если используется принтер AD-8121, установите для него MODE 1 или 2.

- Этот формат состоит из 15 символов, не считая терминатора.
- Заголовок, состоящий из 2 символов, определяет состояние весов.
- Знак полярности помещается перед данными с ведущими нулями. Если данные нулевые, используется знак +.
- После данных следует единица измерения, состоящая из 3 символов.



Формат DP (распечатка содержимого памяти) 5if type 1

Единица измерения, состоящая из 3 символов, следует после данных



Формат KF 5if type 2


Это формат Карла-Фишера для влагомеров. Он используется только в том случае, когда периферийное оборудование может воспринимать данные только в этом формате.

- Этот формат состоит из 14 символов, не считая терминатора.
- Этот формат не имеет заголовка.
- Если данные не нулевые и нет перегрузки, знак полярности помещается перед данными с пробелами вместо ведущих нулей.
- Этот формат выводит единицу измерения только для стабильного результата.



Формат MT 5if type 3

- Заголовок, состоящий из 2 символов, определяет состояние весов.
- Знак полярности используется только для отрицательных данных.
- При выводе результата взвешивания вместо ведущих нулей используются символы пробелов.
- Длина символа в этом формате изменяется в зависимости от единиц измерения.

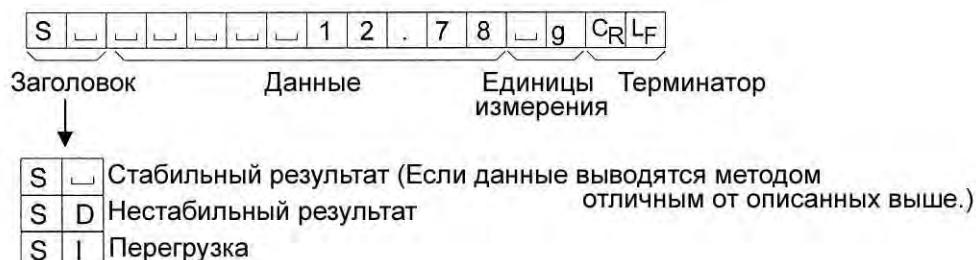


Формат NU (цифровой)

5if type 4

Этот формат используется только для вывода цифровых данных.

 - Этот формат состоит из 9 символов, не считая терминатора.
- Знак полярности помещается перед данными с ведущими нулями. Если данные нулевые, используется знак плюс.




Формат CSV format 5if type 5

- Разделяет данные в стандартном формате A&D и единицу измерения запятой (,).
- Выводит единицу измерения, даже если имело место переполнение.

ST,+00012.78, [] g<CR><LF>

 Результат взвешивания



9-7 Примеры форматов данных

Стабильно

° 127 g

A&D	S T , + 0 0 0 0 1 . 2 7 ↴ ↴ g C_R L_F
DP	W T ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ + 1 . 2 7 ↴ ↴ g C_R L_F
KF	+ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ 1 . 2 7 ↴ g ↴ ↴ C_R L_F
MT	↪ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ 1 . 2 7 ↴ g C_R L_F
NU	+ 0 0 0 0 1 . 2 7 C_R L_F

Нестабильно

-183.69 g

A&D	U S , - 0 0 1 8 3 . 6 9 ↴ ↴ g C_R L_F
DP	U S ↴ ↴ ↴ ↴ - 1 8 3 . 6 9 ↴ ↴ g C_R L_F
KF	- ↴ ↴ ↴ 1 8 3 . 6 9 ↴ ↴ ↴ C_R L_F
MT	S D ↴ ↴ ↴ - 1 8 3 . 6 9 ↴ g C_R L_F
NU	- 0 0 1 8 3 . 6 9 C_R L_F

Перегрузка

Положительная ошибка

E g

A&D	O L , + 9 9 9 9 9 9 9 E + 1 9 C_R L_F
DP	↪ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ C_R L_F
KF	↪ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ C_R L_F
MT	S I + C_R L_F
NU	+ 9 9 9 9 9 9 9 9 C_R L_F

Перегрузка

Отрицательная ошибка

-E g

A&D	O L , - 9 9 9 9 9 9 9 E + 1 9 C_R L_F
DP	↪ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ C_R L_F
KF	↪ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ ↴ C_R L_F
MT	S I - C_R L_F
NU	- 9 9 9 9 9 9 9 9 C_R L_F

↪ Пробел, ASCII 20h

C_R Возврат каретки, ASCII 0Dh

L_F Прогон строки, ASCII 0Ah

Единицы измерения		A&D	D.P.	KF	MT
г	g	□□g	□□g	□g□□	□g
Режим счета	PCS	□P C	□P C	□p c s	□P C S
Режим вычисления, %	%	□□%	□□%	□%□□	□%
Унция	oz	□o z	□o z	□o z□	□o z
Фунт	lb	□l b	□l b	□l b□	□l b
Фунт-унция	l oz	□o z	□o z	□o z□	□o z
Тройская унция	ozt	o z t	o z t	□o z t	□o z t
Метрический карат	ct	□c t	□c t	□c t□	□c t
Мом	mom	□m o m	□m o m	□m o m	□m o
Пеннивейт	dwt	□d w t	□d w t	□d w t	□d w t
Гран	GN	□G N	□G N	□g r□	□G N
Таэл (ГК, Сингапур)	t1	□t I	□t I	□t I s	□t I
Таэл (ГК, ювелир)	t1	□t I	□t I	□t I h	□t I
Таэл (Тайвань)	t1	□t I	□t I	□t I t	□t I
Таэл (Китай)	t1	□t I	□t I	□t I c	□t I
Тола (Индия)	tol	□□t	□□t	□t o l	□t
Мессгал	mes	□m e s	□m e s	□M S□	□m
Мульти	MLT	□M L T	□M L T	□M L T	□M L T

□ Пробел, ASCII 20h

Замечание

Если выбрана единица измерения “фунт-унция”, данные выводятся с единицей измерения “унция” (oz).

9-8 Описание параметра “Функция приложений”

Индикатор НПВ (apf 1)

В режиме взвешивания этот индикатор показывает значение результата взвешивания как отношение к величине НПВ, выраженное в процентах. (Ноль = 0%, max НПВ = 100%)

Режим статистических расчетов (apf 2)

В этом режиме рассчитываются статистические характеристики результата взвешивания, которые затем выводятся на дисплей или распечатываются. Подробнее см. “5-4 Режим статистических расчетов”.

9-9 Функция календаря и часов

 
Весы оснащены функцией календаря и часов. Когда для параметра “Отчет в формате GLP (info)” установлено значение «1» или «2», а параметр “Вывод времени/даты (5-td) равен «1», «2» или «3», значения даты и времени добавляются к выходным данным. Установите время и дату следующим образом:

Процедура

- Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до тех пор, пока не появится сообщение **ba5fnc** таблицы функций.
- Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для получения сообщения **Cl adj.**
- Нажмите клавишу **PRINT**. Весы войдут в режим установки или подтверждения даты и времени.

Подтверждение даты

- Текущая дата выводится на дисплей, при этом все цифры мигают.



- Если дата верна, и нужно завершить операцию, нажмите клавишу **CAL** и перейдите на шаг 8.
- Если дату необходимо подтвердить, нажмите клавишу **SAMPLE** и перейдите на шаг 4.
- Если дата неверна, и её необходимо изменить, нажмите клавишу **RE-ZERO** и перейдите на шаг 7.



Замечание

Год обозначается 2 цифрами. Например, год 2000 – «00».

Установка времени (часть цифр мигает)

- Установите время с помощью следующих клавиш:

SAMPLE используется для выбора цифр, которые необходимо изменить. Выбранные цифры мигают.

RE-ZERO используется для увеличения значения на единицу.

MODE используется для уменьшения значения на единицу.

PRINT используется для запоминания новых установок, вывода на дисплей сообщения **end** и перехода на шаг 6.

CAL используется для отмены новой установки и перехода на шаг 6.

End

Подтверждение времени

6. Текущее время выводится на дисплей; все цифры мигают.
- Если время верно, и дату подтверждать не нужно, нажмите клавишу **CAL** и перейдите на шаг 8.
- Если время верно, а дату необходимо подтвердить, нажмите клавишу **SAMPLE** и перейдите на шаг 4.
- Если время установлено неверно, и его необходимо изменить, нажмите клавишу **RE-ZERO** и перейдите на шаг 7.

Установка времени (часть цифр мигает)

7. Установите время в 24-часовом формате с помощью следующих клавиш:


SAMPLE используется для выбора цифр, которые необходимо изменить. Выбранные цифры мигают.

RE-ZERO используется для увеличения значения на единицу.

MODE используется для уменьшения значения на единицу.

PRINT используется для запоминания новых установок, вывода на дисплей сообщения **end** и перехода на шаг 8.

CAL используется для отмены новой установки и перехода на шаг 8.

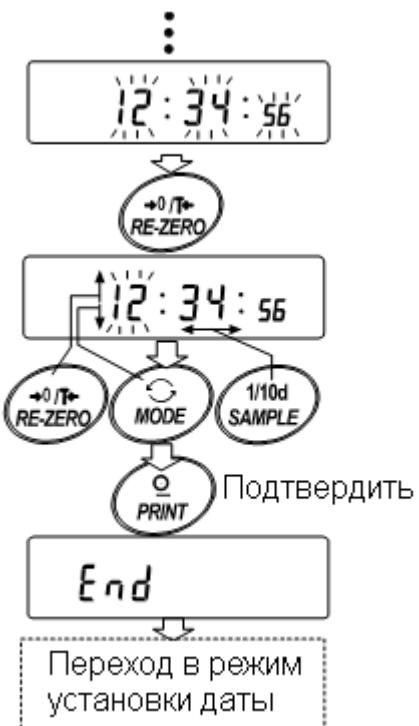

Прекращение процедуры

8. На дисплей выводится следующее меню таблицы функций. Нажмите клавишу **CAL**, чтобы выйти из функции календаря и часов, и вернуться в режим взвешивания.

Замечания

Не вводите ошибочные значения, например, несуществующие даты.

Если разрядилась батарейка весов, на дисплее появляется сообщение **rtc pf**. В этом случае нажмите любую клавишу и установите время и дату. Разрядка батарейки оказывает влияние только на функцию часов и календаря, но даже при разряженной батарейке функция календаря работает нормально, если подключен сетевой адаптер.

9-10 Функция компаратора

Результат сравнения выводится на дисплей в виде сообщений **Hi** **OK** **Lo**.

Рабочие условия:

- Нет сравнения
- Сравнение, когда результаты взвешивания стабильны, но не близки к нулю, или имела место перегрузка
- Сравнение, когда результат взвешивания стабильный, в том числе близкий к нулю, или имела место перегрузка
- Непрерывное сравнение данных за исключением близких к нулю
- Непрерывное сравнение данных, в том числе близких к нулю

Для сравнения используются:

- Значения верхнего и нижнего пределов взвешивания

Метод ввода данных:

- Цифровой ввод (с клавиатуры)

Замечание

“Близко к нулю” означает, что результат взвешивания находится в интервале ± 10 цифр от значения минимальной массы (дискретности взвешивания). Например, при работе с DX-3000 в режиме взвешивания в граммах диапазон ± 0.10 г – это значение “близкое к нулю”.

Описание параметра “Компаратор (Cp fnc)” см. в п. “9-3. Детали таблицы функций”.

Пример установки

(Непрерывное сравнение данных за исключением близких к нулю, значения верхнего и нижнего пределов, цифровой вывод).

Выбор режима компаратора

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее сообщения таблицы функций **ba5fnc**.
- 2 Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** до получения на дисплее **Cp fnc**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT**.
- 4 Несколько раз нажмите клавишу **RE-ZERO** до получения на дисплее **Cp 3**.
- 5 Нажмите клавишу **PRINT** для запоминания выбранного режима.

Ввод значения верхнего предела

- 6 Имея на дисплее сообщение **Cp hi**, нажмите клавишу **PRINT**. На дисплей выводится текущее значение верхнего предела; все цифры мигают.
 - Если нет необходимости изменять текущую установку, нажмите клавишу **PRINT** или **CAL**, чтобы перейти к шагу 7.
 - Если нужно изменить текущую установку, нажмите клавишу **RE-ZERO**. Измените установки с помощью следующих клавиш.

SAMPLE	Используется для выбора цифры, значение которой нужно изменить.
RE-ZERO	Используется для изменения значения выбранной цифры.
MODE	Используется для переключения полярности.

PRINT

Используется для запоминания новой установки и перехода на шаг 7.

CAL

Используется для отмены новой установки и перехода на шаг 7.

Ввод значения нижнего предела

7 Имея на дисплее сообщение **Cp 10**, нажмите клавишу **PRINT**. На дисплей выводится текущее значение нижнего предела; все цифры мигают.

- Если нет необходимости изменять текущую установку, нажмите клавишу **PRINT** или **CAL**, чтобы перейти к шагу 8.
- Если нужно изменить текущую установку, нажмите клавишу **RE-ZERO**. Измените установки с помощью следующих клавиш.

SAMPLE

Используется для выбора цифры, значение которой нужно изменить.

RE-ZERO

Используется для изменения значения выбранной цифры.

MODE

Используется для переключения полярности.

PRINT

Используется для запоминания новой установки и перехода на шаг 8.

CAL

Используется для отмены новой установки и перехода на шаг 8.

8 Нажмите клавишу **CAL** для выхода из функции компаратора и возвращения в режим взвешивания.

10. ID номер и отчет в формате GLP

- Идентификационный номер (ID) используется для идентификации весов при работе в соответствии с международными требованиями к организации работ в лаборатории (GLP).
- ID номер сохраняется в долговременной памяти весов даже при отключенном сетевом адаптере.
- Формат вывода GLP устанавливается параметром “Отчет в формате GLP (info)” таблицы функций. Отчет может быть выведен на ПК или принтер через серийный интерфейс RS-232C.
- Отчет в формате GLP включает в себя такие данные, как производитель весов, модель, серийный номер, ID номер, место для подписи, а также использованная масса, результаты калибровки или данные калибровочного теста.
Если используется принтер AD-8121, можно распечатать дату и время, пользуясь функцией календаря и весов принтера. В этом случае установите для параметра “Отчет в формате GLP (info)” значение “1”.
- Весы могут выводить следующие GLP отчеты:
 «Отчет о калибровке» – калибровка с использованием внешней гири.
 «Отчет о калибровочном teste» – калибровочный тест с использованием внешней гири.
 «Блок заголовка» и «Блок конца» результатов взвешивания.

10-1 Установка ID номера

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до появления на дисплее сообщения таблицы функций **ba5fnc**.
- 2 Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE** для вывода на дисплей сообщения **id**.
- 3 Нажмите клавишу **PRINT**. Установите ID номер с помощью следующих клавиш.

SAMPLE	выбор символа, значение которого нужно изменить.
RE-ZERO	изменение выбранного символа. См. перечень символов дисплея ниже.
PRINT	запоминание нового ID номера и вывода на дисплей сообщения ap fnc
CAL	отмена нового ID номера и вывода на дисплей сообщения ap fnc

- 4 Для возвращения в режим взвешивания, нажмите клавишу **CAL**.

Перечень символов дисплея

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	А	В	С	Д	Е	Ф	Г	Н	І	Ј	К	Л	М	Н	О	Р	Q	Р	С	Т	У	В	W	Х	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	А	Б	҃	҄	҅	҆	҇	҈	҉	Ҋ	ҋ	Ҍ	ҍ	Ҏ	ҏ	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	җ	Ҙ	ҙ	Қ

— Пробел

10-2 Отчет в формате GLP

Для вывода отчета установите следующие параметры.

- Для распечатки отчета установите значение параметра «Вывод в формате GLP (info)» равным «1» и используйте режим AD-8121 MODE 3. Подробно об использовании принтера см. п. «14-1. Подключение к принтеру AD-8121». Если дата и время установлены неверно, настройте часы и календарь принтера.
- Для вывода отчета на ПК с помощью серийного интерфейса RS-232C, установите параметр «Вывод в формате GLP (info)» равным «2».

Замечание

Подробнее о калибровке и калибровочном teste см. в главе «7. Калибровка».

Отчет о калибровке с использованием внутренней гири

Установка «info 1»:

Формат AD-8121

MODEL	A & D DX-3000
S/N	01234567
ID	ABCDEFG
DATE	2008/12/31
TIME	12:23:34
CALIBRATED(INT.)	
SIGNATURE	

← Производитель
← Модель
← Серийный номер
← ID номер
← Дата
← Время
← Тип калибровки
← Подпись

— Пробел, ASCII 20h
<TERM> Терминатор, CR, LF or CR
CR Возврат каретки, ASCII 0Dh
LF Прогон бумаги, ASCII 0Ah

Установка «info 2»

Основной формат данных

A & D<TERM>
MODEL<DX-3000<TERM>
S/N<01234567<TERM>
ID<ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
CALIBRATED(INT.)<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>

Отчет о калибровке с использованием внешней гири

Формат AD-8121

MODEL	A & D DX-3000
S/N	01234567
ID	ABCDEFG
DATE	2006/02/06
TIME	12:23:34
CALIBRATED(EXT.)	
CAL. WEIGHT	+2000.00 g
SIGNATURE	

← Производитель
← Модель
← Серийный номер
← ID номер
← Дата
← Время
← Тип калибровки
← Калибровочный вес
← Подпись

— Пробел, ASCII 20h
<TERM> Терминатор, CR, LF или CR
CR Возврат каретки, ASCII 0Dh
LF Прогон бумаги, ASCII 0Ah

Основной формат данных

A & D<TERM>
MODEL<DX-3000<TERM>
S/N<01234567<TERM>
ID<ABCDEFG<TERM>
DATE<TERM>
<TERM>
TIME<TERM>
<TERM>
CALIBRATED (EXT.)<TERM>
CAL. WEIGHT<TERM>
+2000.00 g<TERM>
SIGNATURE<TERM>
<TERM>
<TERM>
<TERM>
<TERM>

и

Формат AD-8121

www.mirvesov.ru

	A & D
MODEL	DX-3000
S/N	01234567
ID	ABCDEFG
DATE	2006/02/06
TIME	12:23:34
CAL. TEST(EXT.)	
ACTUAL	0.00 g +1999.99 g
TARGET	+2000.00 g
SIGNATURE	

Пробел, ASCII 20h
 <TERM> Терминатор, CR, LF или CR
 CR Возврат каретки, ASCII 0Dh
 LF Прогон бумаги, ASCII 0Ah

Основной формат данных

Тел.: (495) 921-44-57

	Весов
MODEL	A & D<TERM>
S/N	01234567<TERM>
ID	ABCDEFG<TERM>
DATE	DATE<TERM>
TIME	TIME<TERM>
CAL. TEST(EXT.)	CAL. TEST (EXT.)<TERM>
ACTUAL	ACTUAL<TERM>
	0.00 g<TERM>
	+1999.99 g<TERM>
TARGET	TARGET<TERM>
	+2000.00 g<TERM>
SIGNATURE	SIGNATURE<TERM>
	<TERM>
	<TERM>

Блок заголовка и блок конца

При выводе отчета в формате GLP в начало и конец данных, содержащих значения массы, вставляются блок заголовка и блок конца.

Замечание

Чтобы вывести данные на принтер AD-8121, используйте режим принтера MODE 3.

Процедура

- Имея на дисплее весов результат взвешивания, нажмите и удерживайте клавишу PRINT до тех пор, пока на дисплее не появится Sstart. Блок заголовка выведен.
- Результаты взвешивания выводятся в соответствии с установкой параметра режима вывода данных.
- Нажмите и удерживайте клавишу PRINT до появления на дисплее recend. Блок конца выведен.

Установка "info 1":

Формат AD-8121

	A & D
MODEL	DX-3000
S/N	01234567
ID	ABCDEFG
DATE	2006/02/06
START TIME	12:23:34
WT	+1234.56 g
WT	+1234.61 g
WT	+1234.62 g

	g
WT	+1234.51 g
WT	+1234.53 g
WT	+1234.71 g
WT	+1234.64 g
END TIME	12:34:56
SIGNATURE	

Пробел, ASCII 20h
 <TERM> Терминатор, CR, LF или CR
 CR Возврат каретки, ASCII 0Dh
 LF Прогон бумаги, ASCII 0Ah

Установка "info 2":

Основной формат данных


	A & D<TERM>
MODEL	DX-3000<TERM>
S/N	01234567<TERM>
ID	ABCDEFG<TERM>
DATE	DATE<TERM>
START TIME	START<TERM>
TIME	TIME<TERM>
	<TERM>
WT	WT<TERM>+1234.56 g<TERM>
WT	WT<TERM>+1234.61 g<TERM>

	g<TERM>
WT	WT<TERM>+1234.51 g<TERM>
WT	WT<TERM>+1234.53 g<TERM>
WT	WT<TERM>+1234.71 g<TERM>
WT	WT<TERM>+1234.64 g<TERM>
END TIME	<TERM>END<TERM>
TIME	<TERM>TIME<TERM>
	<TERM>
SIGNATURE	<TERM>SIGNATURE<TERM>
	<TERM>
	<TERM>

11. Поддонный крюк

Поддонный крюк может использоваться для взвешивания магнитных материалов, а также при определении плотности. Встроенный поддонный крюк скрыт под пластиковой крышкой в нижней части весов.

Используйте поддонный крюк, как показано на рисунке.

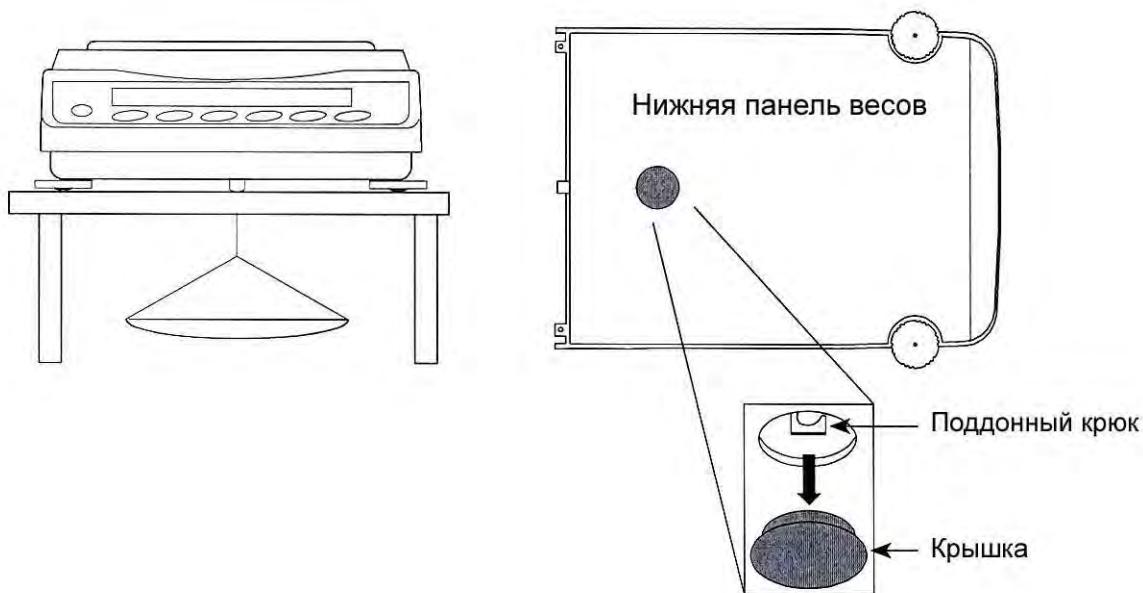

Предупреждение

Не нагружайте крюк слишком тяжелыми грузами. Если крюк не используется, наденьте пластиковую крышку, чтобы в весы не попала пыль.

Крышка на модели DX-WP закреплена на нижней панели весов с помощью специального адгезива, что обеспечивает защиту от пыли и водяных струй. При снятой крышке весы не соответствуют классу защиты IP65.

12. Программируемые единицы измерения

Это функция программного преобразования единиц измерения масс. Она работает следующим образом: результат взвешивания в граммах умножается на произвольный коэффициент, заданный в таблице функций, и результат выводится на дисплей.

Коэффициент должен находиться внутри диапазона между максимальным и минимальным значениями, показанными ниже. Если коэффициент установлен таким образом, что он выходит за указанные границы, на дисплее появляется сообщение об ошибке, и весы возвращаются в режим установки, что говорит о необходимости ввести подходящее значение.

Заводская установка коэффициента – 1.

Модель	Минимальный коэффициент	Максимальный коэффициент
DX-120 /200 /300	0.000001	1000
DX-120WP/200WP/300WP		
DX-1200 /2000 /3000	0.000001	100
DX-1200WP/200WP/3000WP		

Процедура

- Нажмите и удерживайте клавишу **SAMPLE** до тех пор, пока не появится сообщение таблицы функций **ba5fnc**.
- Несколько раз нажмите клавишу **SAMPLE**, пока на дисплее не появится **mlt**.
- Нажмите клавишу **PRINT**. Весы войдут в режим подтверждения или установки коэффициента.

Подтверждение коэффициента

- На дисплей выводится текущий коэффициент, первая цифра мигает.
 - Если коэффициент не нужно изменять, нажмите клавишу **CAL** и переходите на шаг 6.
 - Если коэффициент нужно изменить, нажмите клавишу **RE-ZERO** и переходите на шаг 5.

Установка коэффициента

- Установите коэффициент, используя следующие клавиши.

SAMPLE Выбор цифры, значение которой нужно изменить.
Выбранная цифра мигает.


RE-ZERO Изменение значения выбранной цифры.

MODE Изменение местоположения десятичной точки. Всякий раз при нажатии клавиши, местоположение десятичной точки изменяется следующим образом:

→ 0.000001 → 00.00001 → ... → 000000.1 → 0000001

PRINT Запоминание новых установок, вывод на дисплей сообщения **end** и переход на шаг 6.

CAL Клавиша используется для отмены новой установки и перехода на шаг 6.

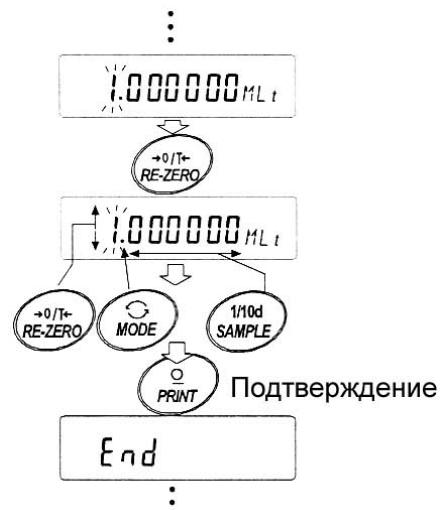

Прекращение процедуры

- На дисплее весов появляется сообщение **Unit**. Нажмите клавишу **CAL**, чтобы выйти из данного режима и перейти в режим взвешивания.

Использование функции

Нажмите клавишу **MODE** для выбора функции (в секции единиц измерения дисплея – пусто). Выполните взвешивание, как описано в п. “5-1. Основная процедура (взвешивание в граммах)”. После завершения взвешивания на дисплей выводится результат (результат взвешивания в граммах, умноженный на коэффициент).

13. Серийный интерфейс RS-232C

Весы являются устройством, передающим данные (Data Communication Equipment (DCE)). Подключите весы к компьютеру (терминальному устройству (DTE)), используя прямой кабель.

Система передачи :

EIA RS-232C (D-Sub 9-pin, гнездо соединителя)

Форма передачи :

Асинхронная двунаправленная полудуплексная

Скорость передачи данных:

20 раз/сек, 10 раз/сек или 5 раз/сек (равна скорости обновления дисплея)

Формат данных :

Скорость передачи данных: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/сек

Биты данных: 7 или 8 бит

Четность: Четность, нечетность (7 бит)

Нет проверки четности (8 бит)


Стоповый бит: 1 бит

Код: ASCII




Распределение контактов D-Sub 9-pin

№ контакта	Наименование сигнала	Направление	Описание
1	-	-	Нет соединения
2	TXD	Выход	Передача данных
3	RXD	Вход	Получение данных
4	-	-	Нет соединения
5	SG	-	Заземление
6	DSR	Выход	Данные готовы
7	RTS	Вход	Запрос на отправку
8	CTS	Выход	Очистить для отправки
9	-	-	Нет соединения

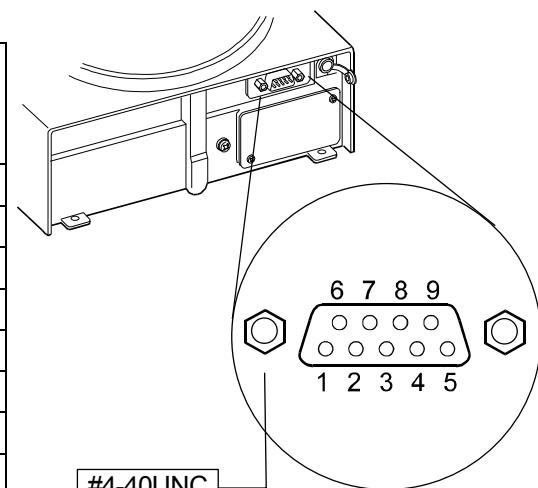

Наименования сигналов со стороны весов такие же, как со стороны DTE с риверсированными TXD и RXD.

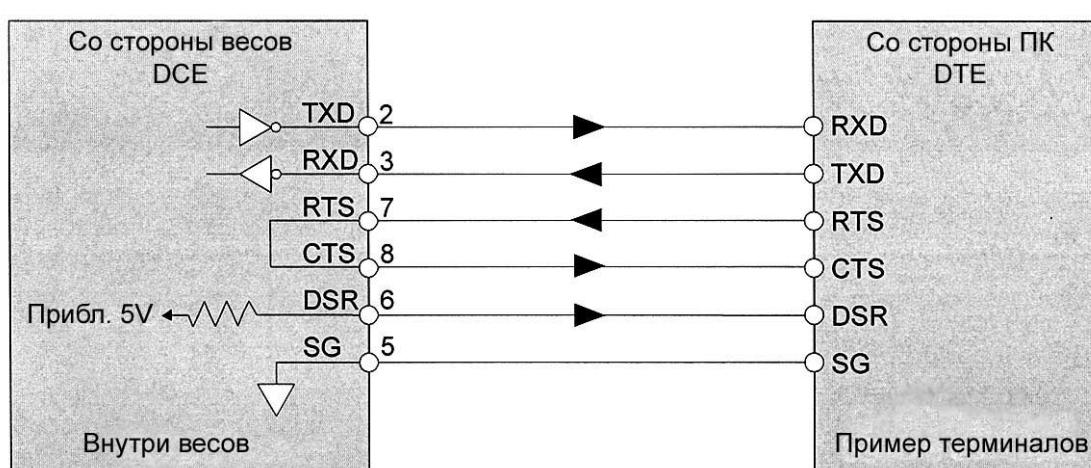

14. Подключение к периферийному оборудованию

14-1 Подключение к принтеру AD-8121B

Установите следующие параметры для использования принтера AD-8121B.

Пример использования	Установка режима AD-8121B
Для распечатки данных в стандартном формате A&D с помощью весов и клавиши PRINT или в режиме автопечати (Можно добавить время и дату)	MODE 1
Для распечатки данных в стандартном формате A&D с помощью клавиши DATA AD-8121B или встроенного таймера AD-8121B. (Можно добавить время и дату)	MODE 2
Для печати с помощью функции печати таблиц AD-8121B.	
Для печати статистических данных	MODE 3
Для печати в формате GLP.	MODE 3

Класс	Параметр и значение	Завод. устан.	AD-8121B MODE 1	AD-8121B MODE 2	AD-8121B MODE 3
dout Вывод данных	prt Режим вывода данных	0	0,1,2,4,5 *1	3	0,1,2,4,5 *1
	pU5e Пауза при выводе данных	0	0	0	0,1 *2
5if Серийный интерфейс	bP5 Скорость передачи данных	2	2	2	2
	bTPR Бит данных, бит четности	0	0	0	0
	Crlf Терминатор	0	0	0	0
	type Формат данных	0	0	0	1

*1 Установите соответствующие значения для “ар-р (полярность автопечати)” и “ар-б (полоса автопечати)”, когда выбран режим автопечати А или В (prt 1 или 2).

 
 
 
Установите переключатель AD-8121B DIP No.3 в положение ON, если печатаются нестабильные данные с “prt 4”.

*2 Установите 1, если печатается несколько строк в режиме статистических вычислений.

Замечания

Примеры печати см. в "10-2 Отчет в формате GLP".



Установки переключателей AD-8121B DIP

Режим	Переключатель AD-8121B DIP	Описание
MODE 1		Печать при получении данных. Стандартный режим, режим статистических вычислений
MODE 2		Печать с помощью клавиши DATA AD-8121B или встроенного таймера AD-8121B. Стандартный режим, интервальный режим, режим печати таблиц
MODE 3		Печать при получении данных. Режим печати содержимого памяти

Переключатель DP No.3 : нестабильные данные

ON	Печать
OFF	Нет печати

Установите
переключатель DIP No.4 в
положение OFF.

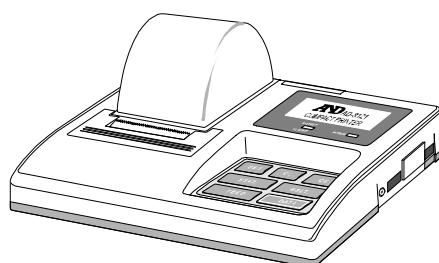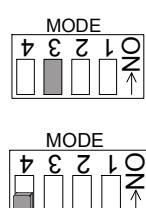


14-2 Подключение к компьютеру

Весы можно подключить к персональному компьютеру через серийный интерфейс RS-232C. В качестве опции доступен USB интерфейс FXi –02 для передачи данных с весов на ПК.

Весы являются устройством, передающим данные (DCE).

Используйте прямой кабель. При покупке кабеля RS-232C проверьте его коннекторы и тип.

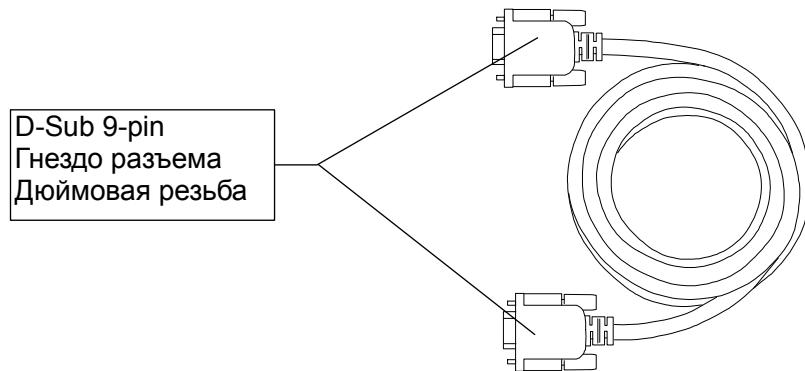

Водонепроницаемый кабель RS-232C (АХ-КО2737-500) приобретается отдельно в качестве опции, если последовательный интерфейс RS-232C используется с классом защиты IP-65.

14-3 Использование программного обеспечения WinCT

Когда в качестве операционной системы ПК используется Windows, для передачи результатов взвешивания на ПК может быть использована программа WinCT, загруженная с WEB сайта A&D.

WinCT включает в себя два средства передачи данных: "RSCom" и "RSKey".

RsCom позволяет:

- Передавать команды управления весами.
- Осуществлять двунаправленную связь между весами и ПК через серийный интерфейс RS-232C
- Выводить на дисплей или запоминать данные, используя формат текстового файла. Данные могут быть также распечатаны на принтере, подключенном к ПК.
- Связываться с несколькими весами одновременно, если весы подключены к нескольким портам ПК.
- Компьютер, подключенный к весам, может одновременно работать с другими программами.

RsKey позволяет:

- Передавать результаты взвешивания непосредственно в Microsoft Excel и другие программы.

- RSKey может работать с большинством программ.

Используя программу WinCT, весы могут выполнять следующее:

1. Анализ результатов взвешивания и статистики с помощью “RS Key”.

Результаты взвешивания могут быть введены непосредственно в таблицу Excel. Затем с помощью средств Excel может получить итоговое значение, среднее, стандартное отклонение, max и min значение, а также вывести их на дисплей в графическом виде.

2. Управление весами с помощью команд, подаваемых с ПК.

Используя “RSCom”, ПК посылает на весы команды, такие как RE-ZERO (обнулить) или «Send weighing data» (передать результаты взвешивания), тем самым осуществляя управление весами.

3. Печать отчета в формате GLP.

С помощью принтера, подключенного к ПК, может быть распечатан отчет в формате GLP.

4. Получение результатов взвешивания через определенные интервалы времени.

5. Использование ПК в качестве внешнего индикатора.

Функция RSKey позволяет использовать ПК в качестве внешнего индикатора весов (чтобы это сделать, нужно установить вывод данных в режиме потока).

15. Команды

15-1 Перечень команд

Замечание

К команде добавляется терминатор, который устанавливается параметром "Терминатор (Crlf)" (класс "Серийный интерфейс (5if)" таблицы функций), а затем передается на весы.

Команды запроса результатов взвешивания

C	Отмена команд S или SIR .
Q	Запрашивает результаты взвешивания немедленно.
S	Запрашивает результаты взвешивания после стабилизации.
SI	Запрашивает результаты взвешивания немедленно.
SIR	Запрашивает результаты взвешивания непрерывно.
E_{Sc}P	Запрашивает результаты взвешивания после стабилизации.

Замечание: команды "Q" и "SI", а также "S" и "**E_{Sc}P**" работают аналогичным образом.

Команды управления весами

CAL	Аналогично клавише CAL .
OFF	Отключает дисплей.
ON	Включает дисплей.
P	Аналогично клавише ON:OFF
PRT	Аналогично клавише PRINT
R	Аналогично клавише RE-ZERO
SMP	Аналогично клавише SAMPLE .
T	Клавиша тарирования
Z	Аналогично клавише RE-ZERO
E_{Sc}T	Аналогично клавише RE-ZERO
U	Аналогично клавише MODE
?ID	Запрашивает ID номер.
?SN	Запрашивает серийный номер.
?TN	Запрашивает наименование модели.
?PT	Запрашивает массу тары.
PT: *****. * _lg	Изменяет массу тары. Единица измерения, добавляемая к массе – текущая единица измерения в стандартном формате A&D.

Замечание: Команды "R", "Z" и "**E_{Sc}T**" работают аналогичным образом.

E_{Sc} : ASCII код 1Bh

15-2 Код подтверждения и коды ошибок

Если значение параметра “AK, Код ошибки (erCd)” (класс “серийный интерфейс (5if)”) равно “1”, весы выводят код подтверждения <AK> или код ошибки для каждой команды:


<AK> (06h) Подтверждение в коде ASCII.



- Если весы получают команду запроса данных и не могут выполнить ее, они передают код ошибки (EC, Exx).
Если весы получают команду запроса данных и могут ее выполнить, они выводят данные.
- Если весы получают управляющую команду и не могут ее выполнить, весы передают код ошибки (EC, Exx).
Если весы получают управляющую команду и могут ее выполнить, они передают код подтверждения.

Приведенные ниже команды управления весами передают код подтверждения как при получении весами команды, так и при ее выполнении. Если команда не может быть выполнена должным образом, весы передают код ошибки (EC, Exx). Ошибка может быть снята с помощью команды CAL.

- | | |
|-----|--|
| CAL | - команда калибровки |
| ON | - команда включения дисплея |
| P | - команда включения/выключения дисплея |
| R | - команда RE-ZERO |

Пример команды R

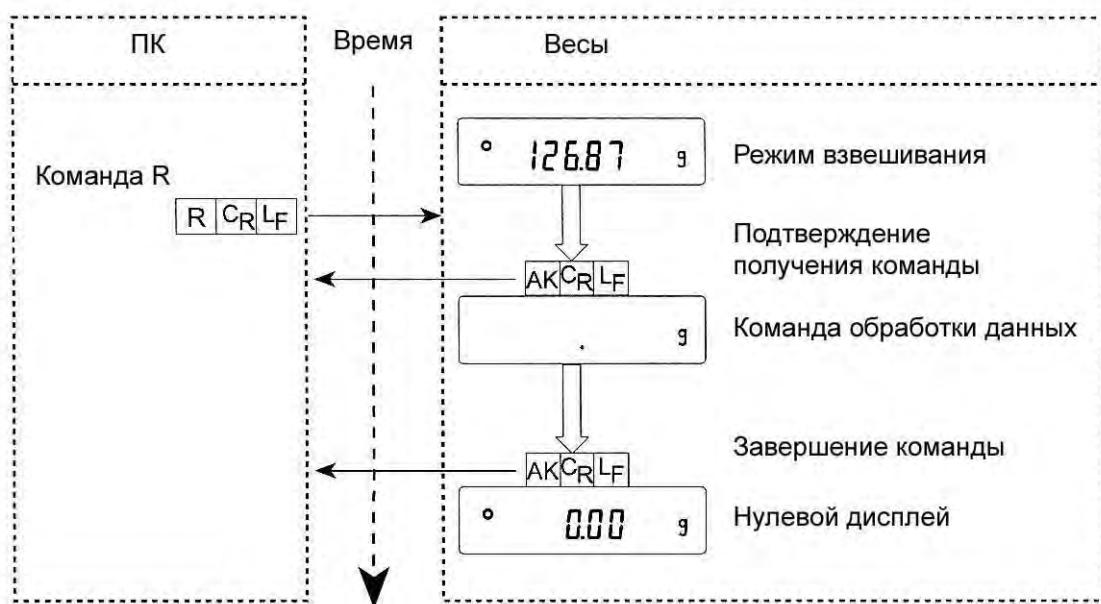

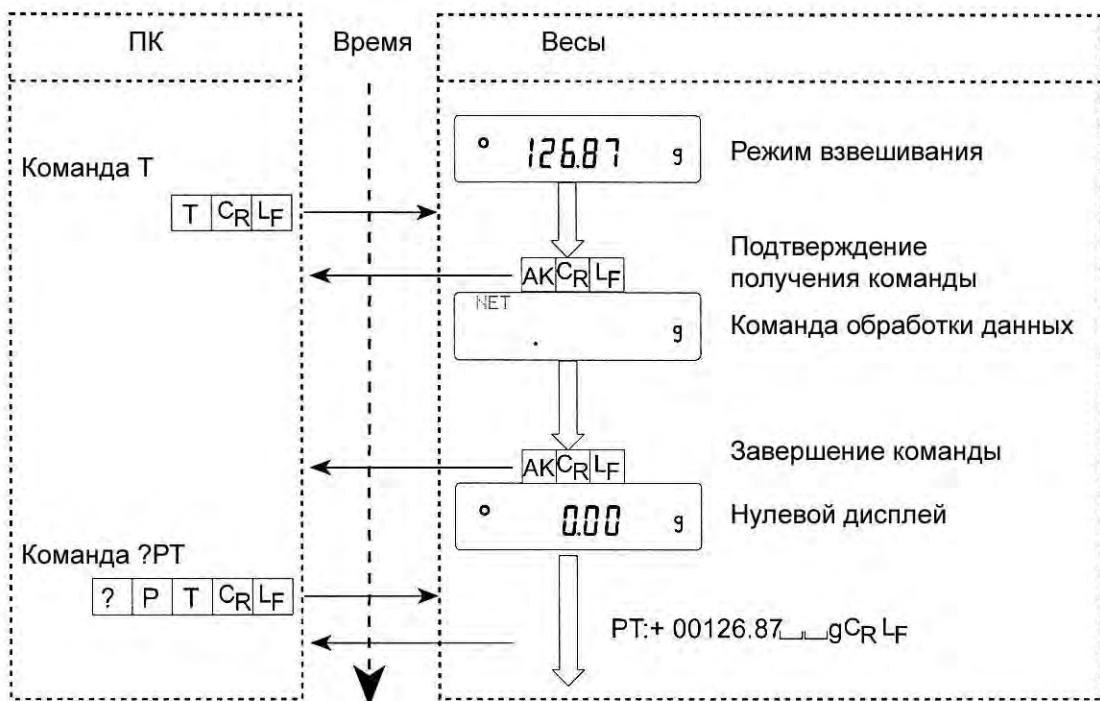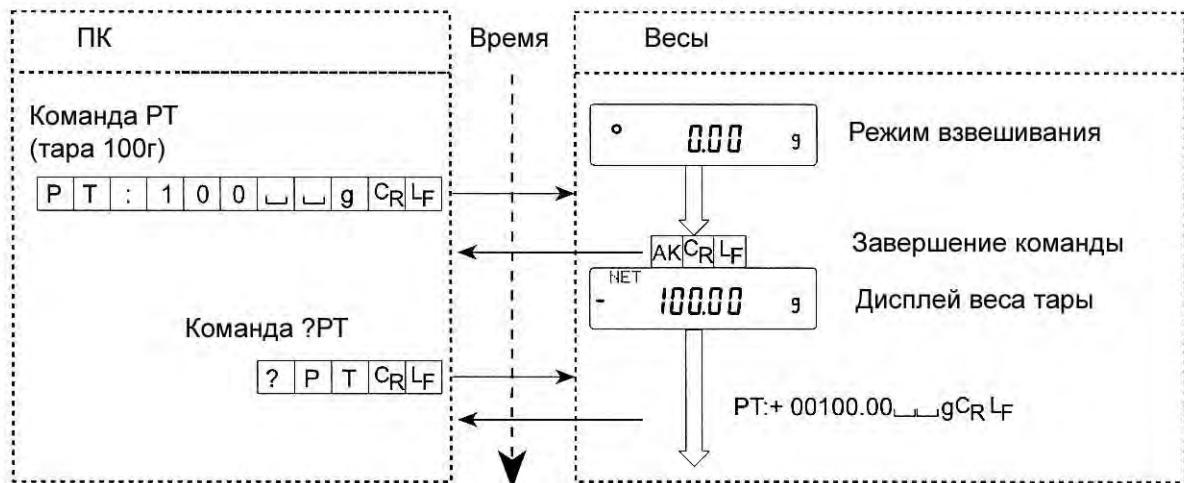Пример команды Т**Пример команды РТ**

- Если имела место ошибка связи, вызванная внешними шумами, либо произошла ошибка четности, связанная с неправильной передачей данных, весы передают код ошибки. В этом случае следует повторить команду.


15-3 Установки, имеющие отношение к RS-232C

Весы имеют 2 функции, связанные с RS-232C:

“Вывод данных (dout)” и “Серийный интерфейс (5if)”. Установите каждую функцию, как это необходимо.

16. Обслуживание

- Не используйте органические растворы для чистки весов. Чистите весы неворсистой тканью, смоченной теплой водой или мягким моющим средством.
- Не разбирайте весы. Если весам требуется обслуживание или ремонт, обратитесь в сервисный центр A&D.
 - **Не выбрасывайте упаковку. Для транспортировки оборудования в ремонт используйте оригинальный упаковочный материал.**
- Чтобы обеспечить влагозащиту весов DX-WP в процессе чистки, необходимо закрыть коннектор интерфейса RS-232C крышкой терминала, либо подключить водонепроницаемый кабель RS-232C (AX-KO2737-500) и закрыть гнездо сетевого адаптера. Необходимо также убедиться, что установлена крыша поддонного крюка.

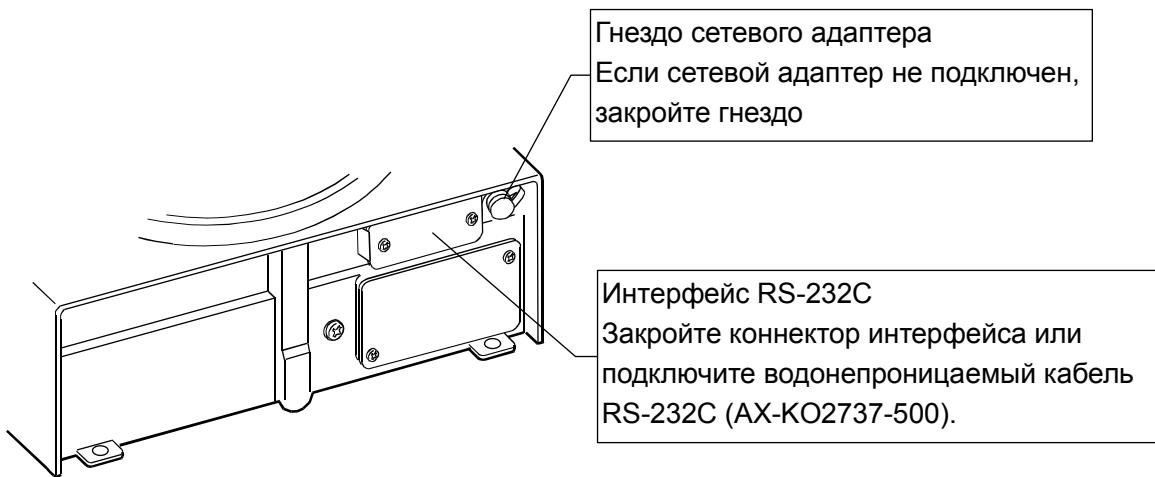

- Если вода аккумулировалась на водонепроницаемой диафрагме DX-WP, это может вызвать проблему стабилизации результата. Аккуратно протрите диафрагму, не допуская её деформации.

17. Ссылка на методику поверки

Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с документом «Весы электронные лабораторные DX фирмы «A&D Co.LTD», Япония. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИМС» «__» ____.

Основные средства поверки - гири класса точности F₂ по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические условия».

Межповерочный интервал - 1 год

18. Гарантийный и текущий ремонт

18-1. Гарантийный ремонт

Сроки гарантии указаны в гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью сопроводительной документации.

Гарантийный ремонт включает в себя выполнение ремонтных работ и замену дефектных частей и не распространяется на детали отделки, элементы питания, расходные материалы и прочие детали, подверженные естественному износу.

Не разбирайте самостоятельно весы, не пытайтесь производить ремонт своими силами. Сохраняйте оригинальный упаковочный материал!

Изделие снимается с гарантии:

При наличии механических повреждений, при наличии постороннего вмешательства, при несоблюдении потребителем правил эксплуатации, при умышленной или ошибочной порче изделия, при попадании внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых, при выполнении ремонта в неавторизованных сервисных центрах и внесениях изменений в конструкцию прибора.

18-2. Текущий ремонт

При поломке или отказе в работе изделия потребитель доставляет прибор продавцу или в авторизованный сервисный центр А&Д.

Текущий ремонт изделия осуществляется только в авторизованных сервисных центрах (адреса и телефоны сервисных центров см. в гарантийном талоне или на сайте фирмы-поставщика).

Фирма-производитель гарантирует выполнение гарантийных обязательств согласно статье 18 Закона РФ «О защите прав потребителей».

19. Хранение и утилизация

Хранение и утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы».

Хранение прибора:

Температура хранения: от -10°C до 40°C.

Влажность воздуха: не менее 30%, не более 85%

Утилизация:

Прибор содержит материалы, которые можно перерабатывать и повторно использовать.

Утилизация проводится в соответствии с местным законодательством.

При утилизации обращайтесь в специализированные организации по утилизации.

20. Поиск ошибок

20-1 Проверка работы весов и внешних условий

Весы являются высокоточным инструментом. В том случае, если внешние условия работы или метод использования весов неадекватны, невозможно выполнить правильное взвешивание. Поместите образец на чашку весов, затем снимите его. Повторите процедуру несколько раз. Если вам покажется, что имеет место

проблема повторяемости результатов измерения, либо, что весы работают неправильно, выполните проверку, следуя описанной ниже процедуре. Если после проверки весы продолжают работать неправильно, обратитесь в сервисный центр A&D.

Проверка правильности работы весов

- Проверьте повторяемость результатов взвешивания, используя внешнюю гирю. Убедитесь, что гиря помещена в центр чаши.
- Проверьте повторяемость, линейность и калибровочную массу, используя внешние гиры с известными значениями массы.

Проверка условий работы и метода взвешивания

Условия работы

- Рабочий стол для установки весов должен быть устойчивым и прочным (особенно для весов DX-120/200/300 и DX-120WP/200WP/300WP с дискретностью взвешивания 0.001 г).
- Проверьте, установлены ли весы горизонтально (см. п. «3-1. Перед эксплуатацией»).
- Нет ли сквозняков и вибраций? Установлен ли противосквозняковый бокс?
- Нет ли поблизости источника сильного электромагнитного излучения, например электродвигателя?

Метод взвешивания

- Проверьте, правильно ли установлена чашка весов.
- Убедитесь, что перед тем, как образец поместили на чашку, была нажата клавиша **RE-ZERO**.
- Убедитесь, что образец был помещен в центр чаши.
- Проверьте, откалиброваны ли весы с помощью встроенной калибровочной массы.
- Убедитесь, что весы были прогреты в течение 30 минут перед взвешиванием.

Образец и контейнер

- Проверьте, имела ли место абсорбция или потеря влаги образцом под воздействием внешних условий, таких как температура и влажность.
- Однакова ли температура контейнера и окружающей среды? См. п. «3-2. В процессе работы».
- Проверьте, не заряжен ли образец статическим электричеством? См. п. «3-2. В процессе работы».

Модели DX-120 /200 /300 и DX-120WP/200WP/300WP могут накапливать статический заряд при низкой относительной влажности воздуха.

- Не изготовлен ли образец из магнитного материала, например железа? При взвешивании магнитных материалов требуется осторожность. См. п. «3-2. В процессе работы».

20-2 Коды ошибок

Дисплей	Код ошибки	Описание
	EC, E11	<p>Ошибка стабилизации Весы не могут стабилизироваться, вследствие возникновения проблемы, связанной с внешними условиями. Исключить вибрацию, сквозняки, изменение температуры, статическое электричество и магнитные поля. См. п. “3. Меры предосторожности” – условия работы и “6. Регулировка отклика” – настройка весов на внешние условия. Чтобы вернуться в режим взвешивания, нажмите клавишу CAL.</p>
		<p>Выход за пределы диапазона Введенное значение выходит за пределы установленного диапазона. Введите правильное значение.</p>
	EC, E20	<p>Ошибка калибровочной гири Калибровочная гиря слишком тяжелая. Проверьте правильность установки гири. Проверьте массу калибровочной гири. Нажмите клавишу CAL для возвращения в режим взвешивания.</p>
	EC, E21	<p>Ошибка калибровочной гири Калибровочная гиря слишком легкая. Проверьте правильность установки гири. Проверьте массу калибровочной гири. Нажмите клавишу CAL для возвращения в режим взвешивания.</p>
		<p>Перегрузка На чашку был положен груз, масса которого превышает НПВ весов. Снимите груз с чашки.</p>
		<p>Ошибка чашки весов Масса гири слишком мала. Проверьте, правильно ли установлена чашка, и откалибруйте весы.</p>
		<p>Ошибка массы образца Весы не могут запомнить массу образца, используемую в режиме счета предметов или в режиме вычисления процентов, так как он слишком мал. Используйте образец большей массы.</p>
 		<p>Ошибка массы одного предмета Масса одного предмета, используемая в режиме счета предметов, слишком мала. Сохранение и использование ее для счета предметов может привести к ошибке. Добавьте образцов, чтобы достичь требуемого результата, и нажмите клавишу PRINT.</p> <p>Нажатие клавиши PRINT без добавления образцов переключит весы в режим счета предметов. Но для того, чтобы выполнить точное взвешивание, следует добавить образцов.</p>

Дисплей	Код ошибки	Описание
	EC, E00	Ошибка связи Произошла ошибка протокола во время обмена информацией. Проверьте формат, скорость двоичной передачи данных и четность.
	EC, E01	Неопределенная команда Была получена неопределенная команда. Проверьте команду.
	EC, E02	Не готово Полученная команда не может быть выполнена. Например: - весы получили команду Q, но находятся не в режиме взвешивания. - весы получили команду Q во время выполнения команды RE-ZERO. Отрегулируйте время отсрочки передачи команд.
	EC, E03	Время истекло Параметр “timeout” установлен равным “t-Up1”, а весы не получили следующий символ команды в течение интервала времени, равного одной секунде. Проверьте связь.
	EC, E04	Избыточный символ Весы получили команду с избыточным числом символов. Проверьте команду.
	EC, E06	Ошибка формата Команда содержит некорректные данные. Например, неверна числовая составляющая команды. Проверьте команду.
	EC, E07	Ошибка установки параметра Полученные данные выходят за пределы диапазона, который весы могут воспринять. Проверьте диапазон параметров команды.
Прочие ошибки		Если вам не удается снять ошибку, или весы вывели сообщение, которое не описано выше, обратитесь в сервисную службу A&D.

20-3 Обращение по поводу ремонта

Если весы нуждаются в обслуживании или ремонте, обратитесь в сервисный центр A&D.

Весы являются прецизионным инструментом. Обращайтесь с ними аккуратно и соблюдайте следующие правила при транспортировке:

- Используйте оригинальный упаковочный материал.
- Перед транспортировкой снимите чашку с весов.


21. Опции

Замечание


Модели FXi-02, FXi-08 и FXi-09 нельзя использовать одновременно.

FXi-02 USB интерфейс (встроен в весы, работает с Windows 98 OSR2 и выше)

- Используется для передачи результатов взвешивания с весов (только числовых значений) односторонне на ПК через USB.
- Могут передавать передачи результаты взвешивания с весов (только числовые значения) непосредственно в такие программные приложения как Microsoft Excel, Word либо в память ПК.
- Нет необходимости в установке драйвера.

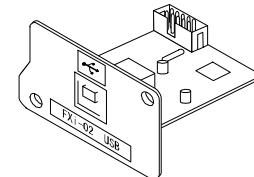


FXi-02 Пример использования

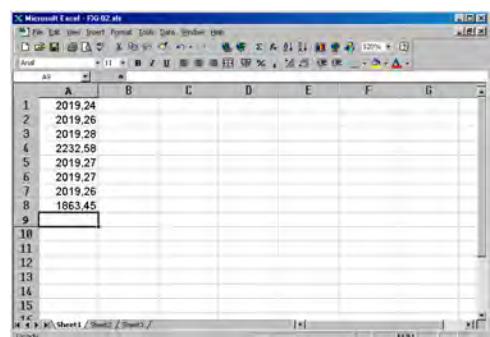

FXi-08 Ethernet интерфейс

- Используется для подключения весов к LAN (локальной сети).
 - Программа "WinCT-Plus" поставляется как аксессуар и может использоваться для:
 - получения данных с нескольких ПК, подключенных к LAN;
 - управления этими весами с помощью команд;
 - получения данных, переданных с весов.
- Например: при нажатии клавиши **PRINT** весов данные выводятся и передаются на ПК.
- данные, сохраненные в памяти, могут обрабатываться программой Microsoft Excel (если она установлена).

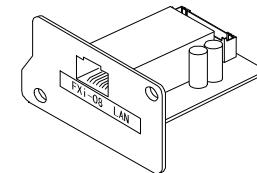

FXi-08 Пример использования



FXi-09 Устройство встроенной батареи (Ni-HM блок аккумуляторных батарей)

- Время зарядки: прибл. 10 часов
- Время непрерывной работы: прибл.8 часов

FXi-10 Маленький противоударный бокс

- Входит в комплект поставки моделей. Может использоваться с моделями DX-WP.

FXi-WP-10 Маленький противоударный бокс (серый)

- Входит в комплект поставки моделей DX-WP . Может использоваться с моделями DX.

FXi-11 Большой противоударный бокс

- Высокий противоударный бокс. Может использоваться со всеми моделями. Удобен при работе с большими миксерами или мерными резервуарами.

FXi-WP-11 Большой противосквозняковый бокс (серый)

- Высокий противосквозняковый бокс. Может использоваться со всеми моделями. Удобен при работе с большими миксерами или мерными резервуарами.

FXi-15-EX Футляр для переноски

- Весы серии DX / DX-WP можно переносить, поместив их в специальный футляр.

AX-FXi-31 Крышка основного устройства

- Крышка, обеспечивающая защиту корпуса весов. Входит в стандартный комплект поставки.


AD-1683 Устройство для снятия статического заряда

- Используется для минимизации ошибок взвешивания, вызванных наличием статического электричества на взвешиваемом материале.

AD-1683 генерирует ионы, которые снимают статическое электричество с заряженных объектов, действуя на достаточно большое расстояние. При этом не возникает никакого движения воздуха, поэтому, пользуясь AD-1683, можно с большой точностью взвешивать порошки и пр.

**AD-1684 измеритель электростатического поля**

- Это прибор для измерения статического заряда на образце, таре или периферийном оборудовании. Результат измерения выводится на дисплей. Если обнаружено наличие статического заряда, его необходимо снять с помощью устройства AD-1683 DC.

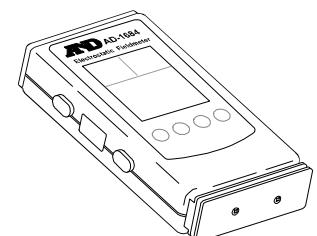**AD-1689 Пинцет для работы с калибровочными гирями**

- Эта опция используется, если весы калибруются с помощью внешних калибровочных гирь.

AX-USB-9P-EX USB конвертер

- Добавляет COM-порт ПК.
- Делает возможной двунаправленную связь между ПК и весами, если установлен USB драйвер.
- Может использовать коммуникационное программное обеспечение, такое как WinCT, на ПК без COM портов.

AD-8920 Удаленный дисплей


- Подключается к весам DX, DX-WP* с помощью серийного интерфейса RS-232C. Используется для вывода на дисплей данных с весов.

AD-8922 Устройство дистанционного управления


- Подключается к весам DX, DX-WP* с помощью серийного интерфейса RS-232C. Используется для вывода на дисплей данных с весов и дистанционного управления весами.
- Возможен аналоговый выход, а также компараторный выход (опции).

AD-8121В Принтер

- Компактный матричный принтер
- Функция статистики, функция времени и календаря, функция интервальной печати, функция графической печати, функция распечатки содержимого памяти
- 5 x 7 точек, 16 символов на строке
- Сетевой адаптер или алкалиновая батарея
- Бумага для принтера (AX-PP143: 45 x 50 мм, Ø65 мм).

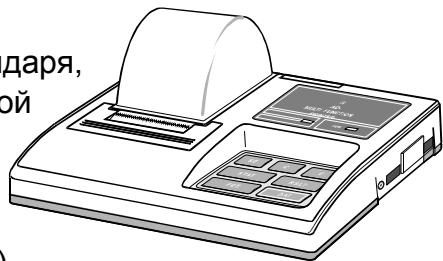**AX-KO2737-500 Водонепроницаемый кабель RS-232C**

- Длина 5 м, D-Sub 9-pin - D-Sub 9-pin
- Кабель является водонепроницаемым только со стороны весов.

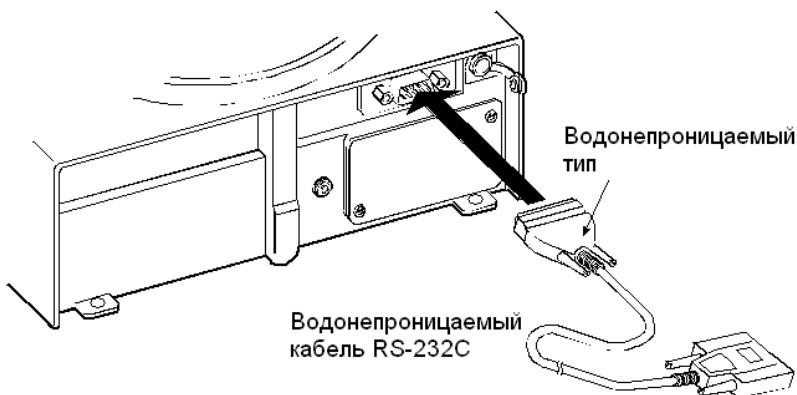**Замечание**

Вставьте водонепроницаемый коннектор кабеля RS-232C в соответствующий разъём на задней панели весов DX-WP.

*при подключении переферийного устройства весы серии DX-WP не соответствуют классу защиты IP65.

22. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Модификация весов					
	DX-120 DX-120WP	DX-200 DX-200WP	DX-300 DX-300WP	DX-1200 DX-1200WP	DX-2000 DX-2000WP	DX-3000 DX-3000WP
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	122	220	320	1220	2200	3200
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,02	0,02	0,02	0,5	0,5	0,5
Дискретность отсчета (d), г	0,001	0,001	0,001	0,01	0,01	0,01
Цена поверочного деления ($e=10d$), г	0,01	0,01	0,01	0,1	0,1	0,1
Число поверочных делений (n)	12200	22000	32000	12200	22000	32000
Класс точности по ГОСТ 24104-2001	Высокий II					
Пределы допускаемой погрешности взвешивания при первичной поверке, г: от НмПВ до 5000е вкл. св. 5000е до 20000е вкл. св. 20000е	$\pm 0,005$ $\pm 0,01$ -	$\pm 0,005$ $\pm 0,01$ $\pm 0,015$	$\pm 0,005$ $\pm 0,01$ $\pm 0,015$	$\pm 0,05$ $\pm 0,1$ -	$\pm 0,05$ $\pm 0,1$ $\pm 0,15$	$\pm 0,05$ $\pm 0,1$ $\pm 0,15$
Пределы допускаемой погрешности взвешивания в эксплуатации, г: от НмПВ до 5000е вкл. св. 5000е до 20000е вкл. св. 20000е	$\pm 0,01$ $\pm 0,02$ -	$\pm 0,01$ $\pm 0,02$ $\pm 0,03$	$\pm 0,01$ $\pm 0,02$ $\pm 0,03$	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ -	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$	$\pm 0,1$ $\pm 0,2$ $\pm 0,3$
Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний весов при первичной поверке (в эксплуатации), г	0,003 (0,0067)	0,005 (0,01)	0,005 (0,01)	0,03 (0,067)	0,05 (0,1)	0,05 (0,1)
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ	0...100					
Время взвешивания, с, не более	1					
Условия эксплуатации : -диапазон рабочих температур, °C -относительная влажность воздуха, %	От плюс 5 до плюс 40 Не более 85					
Параметры сетевого питания: - напряжение, В - частота, Гц - потребляемая мощность, Вт	$220^{+10\%-15\%}$ 50 ± 1 11					
Габаритные размеры, мм	193x262,5x84,5					
Масса весов, кг, около	3,0 / 3,3					
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,92					
Средний срок службы, лет	8					

23. Спецификация производителя



	DX-120 DX-120 WP	DX-200 DX-200 WP	DX-300 DX-300 WP	DX-1200 DX-1200 WP	DX-2000 DX-2000 WP	DX-3000 DX-3000 WP
НПВ	122 г	220 г	320 г	1220 г	2200 г	3200 г
Максимальное показание дисплея	122.084 г	220.084 г	320.084 г	1220.84 г	2200.84 г	3200.84 г
Дискретность взвешивания (1 цифра)		0.001 г			0.01 г	
Повторяемость (стандартное отклонение)		0.001 г			0.01 г	
Линейность		+0.002 г			±0.02 г	
Время стабилизации (при FAST)				Прибл. 1 сек		
Дрейф чувствительности (10°C-30°C)				±2 ppm/°C		
Погрешность после калибровки с исп. внутр. гири. См. замечание*	±0.010 г		±0.10 г		±0.15 г	
			Погрешность указана относительно НПВ.			
Рабочие условия			5°C - 40°C			
			ОВВ не выше 85% (без конденсации)			
Частота обновления дисплея			5 раз/сек, 10 раз/сек или 20 раз/сек			
Режим счета	Min масса одного предмета		0.001 г		0.01 г	
	Число образцов		5, 10, 25, 50 или 100 штук			
Режим вычисления %	Min стандартная (100%) масса		0.100 г		1.00 г	
	Min 100% дисплей		0.01%, 0.1%, 1% (В зависимости от значения стандартной массы, сохраненной в памяти)			
Внешняя калибровочная гири	100 г 50 г	200 г 100 г	300 г 200 г 100 г	1000 г 500 г	2000 г 1000 г	3000 г 2000 г 1000 г
Диаметр чашки весов		130 мм			150 мм	
Масса весов			Прибл. 3,0 кг / 3,3 кг			
Габаритные размеры			193 x 262.5 x 84.5 мм			
Сетевой адаптер		Убедитесь, что сетевой адаптер соответствует параметрам высшей сети				
Потребляемая мощность		Прибл. 11VA (при работе с сетевым адаптером)				
Интерфейс		RS-232C				

* - Точность сразу после калибровки с использованием малого противовоздухового бокса и внутренней гири в хороших внешних условиях (внутри диапазона температур 10°C - 30°C, без резких колебаний температуры или влажности, при отсутствии сквозняков, вибрации, воздействия магнитных полей или электростатического заряда).

- В весах с течением времени, под воздействием окружающей среды могут появляться ошибки взвешивания, вызванные изменением массы внутренней гири. Откалибруйте весы с помощью внешней гири и выполните обслуживание весов.

24. Габаритные размеры

**DX-120 / 200 / 300
DX-1200 / 2000 / 3000
DX-120WP / 200WP / 300WP
DX-1200WP / 2000WP / 3000WP**

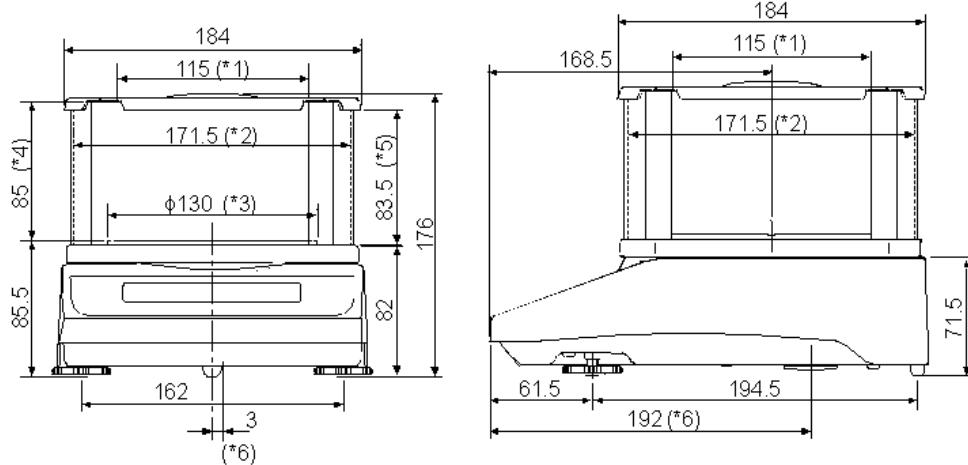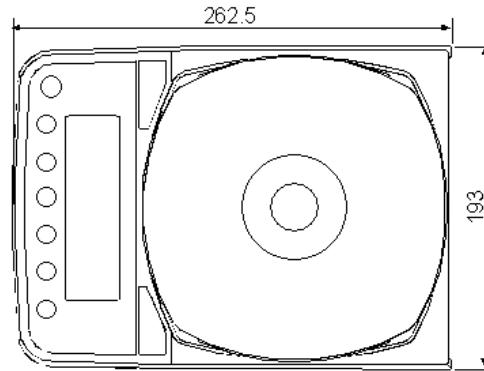

*1: Ширина при снятой прозрачной пластине

*2: Внутренний размер


*3: Диаметр чашки весов

*4: Расстояние между чашкой весов и крышкой противосквознякового бокса (внутренний размер)

*5: Высота при снятой прозрачной пластине

*6: Положение поддонного крюка

FXi-11 Большой противосквозняковый бокс
FXi-WP-11 Большой противосквозняковый бокс (серый)

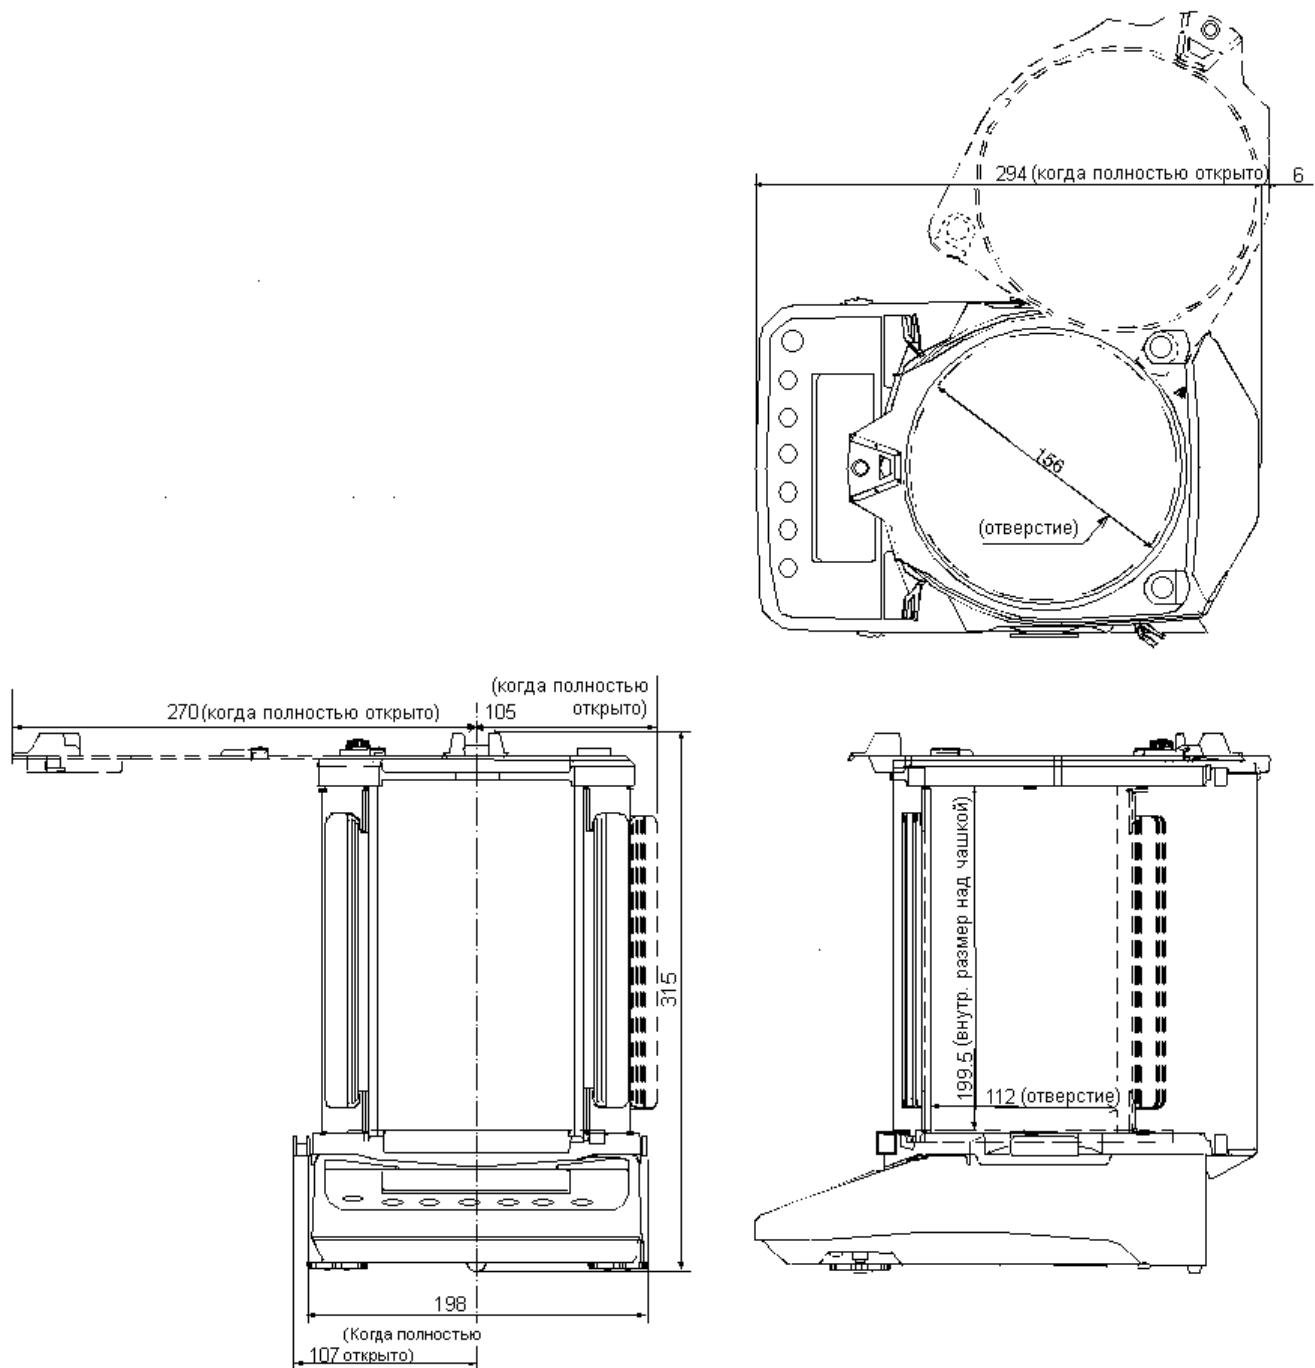

Единица измерения: мм

25. Термины

Стабильное значение	Результат взвешивания, полученный при активном индикаторе стабильности.
Внешние условия	Такие условия окружающей среды, влияющие на результат взвешивания, как вибрация, сквозняки, температура, статическое электричество и магнитные поля.
Калибровка	Или юстировка. Настройка весов с целью обеспечения точного взвешивания.
Вывод	Передача данных с помощью серийного интерфейса RS-232C.
Нулевая точка	Стандартная точка отсчета или нулевое значение дисплея. Обычно соответствует значению дисплея при пустой чашке весов.
Цифра	Единица цифрового разрешения. Применительно к весам – единица дискретности.
Тарирование	Исключение массы контейнера из общей массы.
Режим	Рабочая функция весов.
Обнуление	Установка дисплея в нулевое значение.
GLP	Нормы организации работ в лаборатории.
Повторяемость	Колебание результатов измерений, полученных при повторном взвешивании одного и того же образца. Обычно выражается стандартным отклонением. Например: Стандартное отклонение = 1 цифра, это значит, что результат измерения попадает в диапазон ± 1 цифра с частотой $\approx 68\%$.
Время стабилизации	Промежуток времени от момента помещения образца на чашку весов до появления на дисплее индикатора стабильности и результата взвешивания.
Дрейф чувствительности	Влияние температуры на результат взвешивания. Выражается как температурный коэффициент. Например: Температурный коэффициент = 2 ppm/ $^{\circ}$ C: если нагрузка равна 300г, и температура изменяется на 10° C, значение массы на дисплее изменится на следующую величину. $0.0002\% / ^{\circ}C \times 10^{\circ}C \times 300g = 6mg$



ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN

Telephone: [81] (3) 5391-6132 Fax: [81] (3) 5391-6148

Эй энд ДИ, Япония

170-0013, Япония, г. Токио, Тошима-Ку, Хигаши-икебукуро, 3-23-14

Тел: [81](3)5391-6132

Факс: [81](3)53916148

Официальный представитель: Компания "Мир Весов"

115409, г.Москва, ул.Москворечье, дом 47, корп.2

тел. (495) 921-44-57

<http://www.mirvesov.ru> E-mail: mv@mirvesov.ru